



Гигрометры портативные MDM 300

Модификация MDM300 I.S.

Руководство по эксплуатации



97213 RU
2018 г

Заполните приведенную ниже форму по каждому приобретенному прибору.

Эти сведения потребуются при обращении в компанию Michell Instruments для получения технической поддержки.

Анализатор	
Код	
Серийный номер	
Дата счета	
Расположение прибора	
Номер бирки	

Анализатор	
Код	
Серийный номер	
Дата счета	
Расположение прибора	
Номер бирки	

Анализатор	
Код	
Серийный номер	
Дата счета	
Расположение прибора	
Номер бирки	



MDM300 I.S.
(для применения во
взрывоопасных средах)

Контактные данные компании Michell Instruments
приведены на веб-сайте
www.michell.com

© Michell Instruments, 2018

Данный документ является собственностью компании Michell Instruments Ltd.
Его запрещается копировать или воспроизводить любым способом,
передавать третьим лицам, а также хранить в любой системе обработки
данных без предварительного письменного разрешения Michell Instruments Ltd.

Содержание

Безопасность	vii
Электробезопасность	vii
Безопасность при работе с высоким давлением	vii
Токсичные вещества	vii
Ремонт и обслуживание	vii
Калибровка	vii
Соответствие нормам безопасности	vii
Сокращения	viii
Предупреждения	viii
1 ВВЕДЕНИЕ	1
1.1 Элементы управления и индикаторы	3
1.2 Функциональные клавиши	5
1.2.1 Клавиша Enter (Ввод)	5
1.2.2 Клавиши перехода вверх (▲) и вниз (▼)	5
1.2.3 Клавиша перехода вправо (►)	5
1.2.4 Клавиша перехода влево (◄)/возврата	5
1.3 Дисплей прибора	6
1.3.1 Отображаемые единицы	7
1.3.2 Индикация дисплея состояния	8
2 УСТАНОВКА	9
2.1 Безопасность	9
2.2 Распаковка прибора	9
2.3 Аксессуары MDM300 I.S.	10
2.4 Эксплуатационные требования	12
2.4.1 Условия эксплуатации прибора MDM300 I.S.	12
2.4.2 Требования к электропитанию зарядного устройства	12
2.5 Газовые соединения прибора	12
2.5.1 Впускной/выпускной газовые патрубки	13
2.6 Подключение внешних датчиков	14
2.6.1 Настройка интерфейса внешнего датчика	15
2.6.2 Ввод пользовательского значения давления	15
2.7 Зарядка аккумулятора	16
3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ	18
3.1 Подготовка к работе	18
3.2 Запуск прибора	19
3.3 Общая структура и функции меню	20
3.3.1 SET-UP Menu (Меню настройки)	20
3.3.2 Страница графика	20
3.4 Параметры меню настройки	22
3.4.1 SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ)	22
3.4.2 LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)	23
3.4.3 BLUETOOTH	24
3.4.3.1 Процедура соединения по Bluetooth	25
3.4.4 EXTERNAL (интерфейс датчика)	26
3.4.5 CLOCK (ЧАСЫ)	27
3.4.6 HMI (ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА)	28
3.4.7 INFO (ИНФОРМАЦИЯ)	29
3.4.8 Страница графика	29
3.4.9 LOG FILES Page (Страница файлов журнала)	30
3.4.10 LOGS Page (Страница LOGS (ЖУРНАЛЫ))	30
3.4.11 CALIBRATION (КАЛИБРОВКА)	31
3.5 Параметры по умолчанию	32
3.6 Инструкции по выполнению измерений и отбору проб	33
3.6.1 Измерения при атмосферном давлении и при давлении системы	34
3.6.2 Инструкции по выполнению измерений	35
3.6.3 Продувка датчика по требованию	37

3.7	Управление батареями.....	37
3.7.1	Устранение неполадок батареи.....	37
4	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ.....	38
4.1	Рекомендации по отбору проб.....	39
5	ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	42
6	ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА.....	43
6.1	Поверка и прослеживаемость.....	43
6.2	Метод калибровки.....	44
6.3	Метод корректировки результатов калибровки.....	45
7	ТРАНСПОРТИРОВКА.....	46

Приложения

Приложение А	Технические характеристики.....	48
А.1	Размеры.....	49
Приложение В	Отображение состояния регистрации данных.....	51
Приложение С	Сертификация оборудования для применения во взрывоопасных средах.....	54
С.1	Соответствие требованиям.....	54
С.2	Маркировка взрывозащиты.....	54
С.3	Сертификаты.....	54
С.4	Электрические искробезопасные параметры.....	54
С.5	Специальные условия применения.....	55
С.6	Техническое обслуживание и установка.....	55
Приложение D	Декларация Федеральной комиссии по связи (FCC, США).....	57
Приложение E	Качество, утилизация и гарантийная информация.....	59
Приложение F	Документ о возврате прибора и заявление об обеззараживании.....	61

Рисунки

Рис. 1	Гигрометр портативный MDM300 модификация MDM300 I.S.	2
Рис. 2	Пользовательские подключения, элементы управления и индикаторы	3
Рис. 3	Дисплей прибора	6
Рис. 4	Распаковка прибора	9
Рис. 5	Адаптеры для газовых портов	10
Рис. 6	Аксессуары	11
Рис. 7	Фитинг с уплотнительным кольцом	13
Рис. 8	Пример газового соединения для измерений при атмосферном давлении	13
Рис. 9	Интерфейс дистанционного датчика MDM300 I.S.	14
Рис. 10	Подключение внешнего датчика	14
Рис. 11	Типичное отображение внешней точки росы	15
Рис. 12	Подключение зарядного устройства	16
Рис. 13	Процедура запуска	19
Рис. 14	Структура меню	21
Рис. 15	Страница SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ)	22
Рис. 16	Страница LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)	23
Рис. 17	Страница BLUETOOTH	24
Рис. 18	Процедура установки соединения по Bluetooth	25
Рис. 19	Страница настройки внешнего датчика EXTERNAL	26
Рис. 20	Страница CLOCK (ЧАСЫ)	27
Рис. 21	Страница HMI (ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА)	28
Рис. 22	Страница INFO (ИНФОРМАЦИЯ)	29
Рис. 23	Страница графика	29
Рис. 24	Страница файлов журнала	30
Рис. 25	Страница LOGS (ЖУРНАЛЫ)	30
Рис. 26	Страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА)	31
Рис. 27	Набор для отбора проб Easi-Fit	33
Рис. 28	Большой и маленький диафрагменные фитинги	34
Рис. 29	Экран программного обеспечения	42
Рис. 30	Сертификат 7-точечной калибровки	43
Рис. 31	Страница меню калибровки	45
Рис. 32	Сведения об упаковке прибора	46
Рис. 33	Размеры	49
Рис. 35	Регистр состояния MDM300 I.S.	51
Рис. 36	Регистр состояния MDM300 I.S. (шестнадцатеричный код 28)	51
Рис. 34	Отображение текущего файла журнала	51

Таблицы

Таблица 1	Элементы управления и индикаторы	4
Таблица 2	Описание дисплея прибора	6
Таблица 3	Соединительные адаптеры	12
Таблица 4	Параметры меню SETTINGS	22
Таблица 5	Параметры меню LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)	23
Таблица 6	Параметры меню BLUETOOTH	24
Таблица 7	Параметры внешнего датчика EXTERNAL	26
Таблица 8	Параметры меню CLOCK (ЧАСЫ)	27
Таблица 9	Параметры меню HMI (ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА)	28
Таблица 10	Параметры MDM300 I.S., установленные по умолчанию	32
Таблица 11	Процедуры измерения MDM300 I.S.	35
Таблица 12	Пример показаний, полученных в процессе калибровки	44
Таблица 13	Флаги регистра состояния	52

Безопасность

Производитель разработал данное оборудование таким образом, чтобы оно было безопасным при выполнении процедур, описанных в этом руководстве. Данное оборудование запрещено использовать не по назначению. Не применяйте значения, превышающие указанные максимальные значения.

Данное руководство содержит инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности работы и сохранности прибора. Правила техники безопасности содержат предупреждения и предостережения, предназначенные для защиты пользователя от травм, а оборудования — от повреждений. Все действия, описанные в данном руководстве, должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими техническую подготовку.

Электробезопасность



Данный прибор полностью безопасен при использовании с принадлежностями и аксессуарами, поставляемыми производителем. Питание прибора осуществляется от установленного внутри аккумулятора. Никогда не допускайте полной разрядки аккумулятора. Входное напряжение для зарядного устройства (поставляется с прибором): 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте другое зарядное устройство для аккумулятора, кроме того, что прилагается к прибору.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте полной разрядки аккумулятора.

Безопасность при работе с высоким давлением



ЗАПРЕЩЕНО применять к прибору давление, превышающее допустимое рабочее давление. Указанное допустимое рабочее давление для этого прибора составляет 350 бар (5076 фунтов на квадратный дюйм).

Токсичные вещества



При производстве данного прибора использовалось минимальное количество опасных веществ. Во время обычной эксплуатации пользователь не подвержен риску контакта с опасными веществами, которые могли быть использованы при производстве прибора. Однако во время технического обслуживания и утилизации отдельных частей прибора следует проявлять осторожность.

Ремонт и обслуживание

Техническое обслуживание прибора должно выполняться только производителем или аккредитованным сервисным агентом. Контактные данные офисов Mitchell Instruments по всему миру см. на сайте www.michell.com.

Калибровка

Рекомендуемый интервал калибровки для MDM300 I.S. составляет 12 месяцев. Для выполнения повторной калибровки прибор необходимо вернуть производителю, Mitchell Instruments, или одному из аккредитованных сервисных агентов.

Соответствие нормам безопасности

Данный продукт отвечает основным требованиям безопасности соответствующих директив ЕС. Дополнительные сведения о применимых стандартах см. в приложении F.

Сокращения

В данном руководстве используются следующие сокращения.

АС	переменный ток
атм	единица измерения давления (атмосфера)
бар изб.	единица измерения избыточного давления (=100 кПа или 0,987 атм)
бар абс.	единица измерения абсолютного давления
°С	градусы Цельсия
°F	градусы Фаренгейта
К	Кельвин (абсолютная температура)
СОМ	общие
DC	постоянный ток
фт	фут (футы)
Гц	герц
кг	килограмм(ы)
фнт	фунт (фунты)
нл/мин	нормолитр в минуту
м	метр(ы)
мА	миллиампер(ы)
МБ	мегабайты
макс	максимум
мин.	минута(ы)
мм	миллиметр(ы)
МПа	мегапаскаль
№	номер
ПИН	персональный идентификационный номер
ppmV	миллионная доля на единицу объема
ppmW	миллионная доля на единицу массы
psig	избыточное давление в фунтах на квадратный дюйм
станд. куб. фут/час	кубических футов в час при нормальных условиях
SWP	допустимое рабочее давление
с	секунда(ы)
В	вольт(ы)

Предупреждения

При работе с данным прибором необходимо учитывать следующее предупреждение. Оно повторяется в тексте в соответствующих разделах.



Данный символ предупреждения об опасности используется для обозначения зон, в которых выполняются потенциально опасные операции.

1 ВВЕДЕНИЕ

Портативный гигрометр MDM300 I.S. — это портативный прибор для измерений температуры точки росы (далее - ТТР) в некоррозионных газах.

Данный прибор прошел необходимую сертификацию и подходит для безопасной эксплуатации во взрывоопасных средах.

Этот прибор заключен в корпус из армированной стали, ударопрочного полиамида 6, который герметизирован по стандарту IP66/NEMA4. Питание осуществляется от внутренней никель-металлогидридной (NiMH) аккумуляторной батареи, рассчитанной на 48 часов непрерывной работы без подзарядки. Предусмотрена непрерывная индикация состояния заряда батареи. Помимо предупреждающего звукового сигнала и режима выключения, дополнительные сведения о состоянии батареи также отображаются на значке индикатора батареи.

Прибор MDM300 I.S. оснащен встроенным керамическим датчиком, который усовершенствован для обеспечения более быстрого отклика при температуре точки росы до -75°Cdp (-103°Fdp).

Прибор MDM300 I.S. также может применяться для считывания сигнала точки росы с датчика Michell Easidew I.S. Для этого необходимо использовать интерфейс дистанционного датчика MDM300 I.S. для подключения к датчику Easidew I.S.

Подключение других датчиков к MDM300 I.S. невозможно.

На графическом дисплее крупными символами отображаются данные о точке росы. Показания точки росы отображаются на основном дисплее в режиме реального времени, а на дополнительном дисплее отображаются входные данные внешнего датчика (символами меньшего размера). Если внешний сигнал не запрограммирован, по умолчанию отображается температура газа (измеряемая внутренним датчиком).

Имеется полностью программируемое средство регистрации данных в режиме реального времени со встроенной памятью объемом 8 МБ, позволяющей сохранять до 10 000 файлов журналов в файле (обычно доступно не более 64 файлов журнала).

Предусмотрена система беспроводной связи Bluetooth. Она обеспечивает доступ к специализированному пакету прикладного программного обеспечения MDM300 I.S., установленному на ПК, который предоставляет возможность обработки файлов с данными журналов, а также выгрузки и загрузки параметров прибора.

Удобный интерфейс оператора обеспечивает простой доступ к функциональным возможностям прибора на всех уровнях.

Простая для выполнения процедура калибровки встроена в программное обеспечение прибора.

Доступны две модификации прибора: MDM300 (стандартная) и MDM300 I.S. (искробезопасная).

В данном руководстве описана модификация MDM300 I.S.

Для получения информации о модификации MDM300 обратитесь в местное представительство
Michell Instruments (контактные данные см. на сайте www.michell.com).



Рис. 1 Гигрометр портативный MDM300 модификация MDM300 I.S.

1.1 Элементы управления и индикаторы

Элементы управления и индикаторы, связанные с прибором MDM300 I.S., расположены на передней панели прибора.

Все подключения к гигрометру точки росы MDM300 I.S., включающие в себя газовые порты, входной разъем для зарядного устройства аккумулятора и входной разъем для внешнего датчика, находятся на верхней панели.

На рис. 2 показано расположение этих элементов управления, а в таблице 1 описаны их рабочие функции.

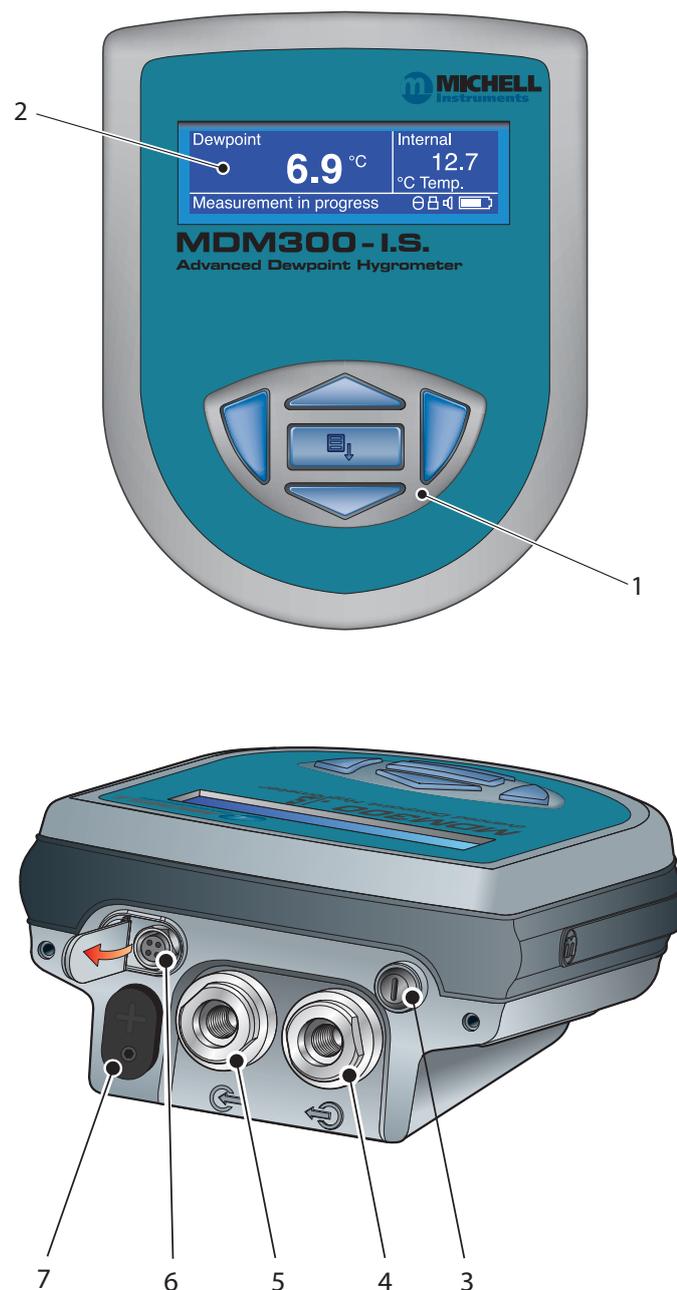


Рис. 2 Пользовательские подключения, элементы управления и индикаторы

Номер	Номер	Описание
1	Передняя	Функциональные клавиши. Подробные сведения об этих клавишах см. в разделе 1.2.
2	Передняя	<p>Дисплей прибора разделен на три основных панели. На главном дисплее отображаются параметры внутреннего датчика.</p> <p>На дополнительном дисплее отображаются параметры внешнего датчика.</p> <p>Область отображения состояния содержит значки, показывающие состояние заряда батареи, ход выполнения инициализации и регистрации данных, состояние блокировки клавиатуры и звуковых сигналов клавиатуры.</p>
3	Верхняя	<p>Выключатель прибора ВКЛ/ВЫКЛ.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Для зарядки внутреннего аккумулятора (NiMH) не требуется включать прибор.</p>
4	Верхняя	Порт выпуска газа. См. раздел 2.5.
5	Верхняя	Порт впуска газа. См. раздел 2.5.
6	Верхняя	<p>Разъем аналогового входа для внешнего датчика.</p> <p>По умолчанию этот сигнал отображается в области дополнительного дисплея, но можно настроить его отображение на основном дисплее.</p> <p>Если не выбран ни один внешний ввод, то на вспомогательном дисплее по умолчанию отображается внутренняя температура датчика (см. Раздел 3.4.6).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Когда разъем не используется, откидную защитную резиновую крышку следует держать закрытой.</p>
7	Верхняя	<p>Гнездо для подключения зарядного устройства (находится под крышкой).</p> <p> Соединение с зарядным устройством следует всегда выполнять в безопасном месте – и никогда в условиях опасной зоны</p> <p>Когда гнездо не используется, то фиксируемую крышку следует держать ввинченной.</p> <p> ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЕМОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</p> <p> Не допускайте полной разрядки аккумулятора</p>

Таблица 1 Элементы управления и индикаторы

1.2 Функциональные клавиши

Функциональные клавиши, расположенные на передней панели, используются для выбора операций в меню, а также для выбора и ввода значений параметров в этих меню.

Описываемая функциональная клавиша выделена более темным цветом. Эти клавиши выполняют следующие операции.

1.2.1 Клавиша Enter (Ввод)

Клавиша **Enter** используется для выделения и выбора пунктов меню, а также для подтверждения введенных значений.

Если нажать эту клавишу при отображении главного экрана, откроется страница ввода пароля (для входа в меню настройки).



1.2.2 Клавиши перехода вверх (▲) и вниз (▼)

В меню настройки и вложенных меню клавиши ▲ и ▼ используются для прокрутки и выделения пунктов меню.

Во вложенных меню, где требуется ввод буквенно-цифровых значений, эти клавиши используются для изменения значений. Однократное нажатие клавиши увеличивает или уменьшает выбранное поле на один шаг. Если нажать и удерживать клавишу, значение выбранного поля будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться, пока не отпустите клавишу.




1.2.3 Клавиша перехода вправо (►)

Во вложенных меню, где требуется ввод буквенно-цифровых значений, клавиша ► используется для перемещения курсора вправо в поле ввода имени файла.

Если нажать клавишу ► при отображении главного экрана, откроется страница графика.

Если нажать клавишу ► на странице графика, откроются страницы регистрации данных.

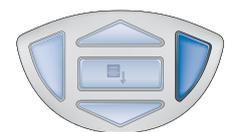

1.2.4 Клавиша перехода влево (◀)/возврата

Во вложенных меню, где требуется ввод буквенно-цифровых значений, клавиша ◀ используется для перемещения курсора влево в поле ввода имени файла. По мере того, как курсор сдвигается влево, ранее введенное значение удаляется.



1.3 Дисплей прибора

Графический дисплей и связанные с ним функциональные клавиши (рис. 2) составляют интерфейс оператора прибора. На рис. 3 изображены все элементы типичного дисплея, отображаемые после завершения периода инициализации прибора.

В таблице 2 приведено подробное описание элементов дисплея.

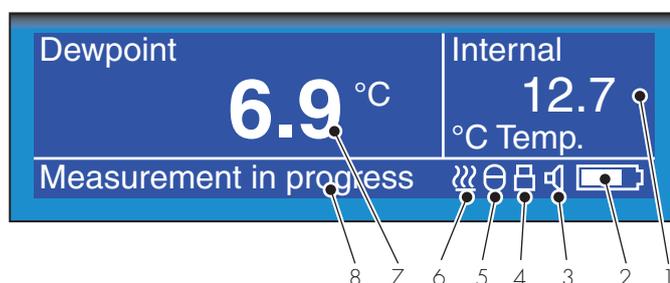


Рис. 3 Дисплей прибора

№	Описание
1	Дополнительный дисплей Отображает показания внешнего датчика (если настроен) или внутреннюю температуру, если внешний датчик не настроен (см. раздел 3.4.6).
2	Значок индикатора заряда батареи Мигает при необходимости зарядить батарею. Когда уровень заряда батареи критический, раздается предупредительный звуковой сигнал и прибор сразу переходит в режим отключения. ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении зарядного устройства значок становится подвижным.
3	Индикатор звукового сигнала клавиатуры Указывает, что звуковой сигнал клавиатуры включен.
4	Индикатор блокировки клавиатуры Указывает, что клавиатура заблокирована.
5	Индикатор состояния регистрации данных Указывает, что регистрация данных включена и работает.
6	Индикатор инициализации датчика Указывает, что выполняется процесс инициализации и включен подогрев датчика. Этот символ отображается вместе с сообщением Initializing internal sensor (Инициализация внутреннего датчика).
7	Главный дисплей В нормальных условиях работы показания внутреннего датчика отображаются на главном дисплее. Если настроен внешний датчик, его показания можно выводить на этот дисплей (см. раздел 3.4.6).
8	Область отображения сообщений о состоянии Отображает сообщения об ошибках и состоянии.

Таблица 2 Описание дисплея прибора

1.3.1 Отображаемые единицы

Прибор может выводить измеряемые показания в следующих единицах.

Абсолютная влажность

- lb/MMscf
- g/m³
- g/m³ NG

Содержание влаги

- ppmV NG
- ppmV
- ppmW (AIR, USER, H₂, SF₆, CO₂ или N₂)

Точка росы

- °C
- °F
- K

Относительная влажность (%)

Влагосодержание воздуха

- g/kg (г/кг) (AIR, USER, H₂, SF₆, CO₂ или N₂)

Для переключения между отображаемыми единицами измерения используйте клавишу ▲ или ▼.

1.3.2 Индикация дисплея состояния

'Initializing Internal Sensor' (Инициализация внутреннего датчика)

Это сообщение появляется сразу после включения питания прибора и означает, что датчик нагревается для ускорения достижения равновесия содержания влаги в пробе газа. Это приводит к высыханию датчика и, как результат, к запозданию обнаружения на первом этапе процесса измерения.

'Measurement in Progress' (Выполняется измерение)

Это сообщение появляется после завершения инициализации датчика и означает, что датчик выполняет измерения в следующем порядке.

1. Отклонение вниз от точки росы.
2. Выполнение первой оценки.
3. Запуск QRA (алгоритм быстрого реагирования), если необходимо.

Если сообщение исчезло, это означает, что прибор завершил ускоренное достижение фактической точки росы. В зависимости от условий он может продолжать реагировать на несколько минут дольше до установки (или отслеживания) фактической измеренной точки росы.

Другие сообщения дисплея состояния

Internal sensor error (Ошибка внутреннего датчика)	Показания точки росы за пределами диапазона (> +30 / < -120°C)
Internal thermistor error (Ошибка внутреннего термистора)	Показания температуры внутреннего датчика за пределами диапазона (> +100 / < -40°C) или сбой термистора
External sensor error (Ошибка внешнего датчика)	Входной сигнал внешнего датчика за пределами диапазона (<4 мА / >20 мА)
Battery low (Батарея разряжена)	Низкий уровень заряда батареи, необходимо зарядить как можно скорее
Battery low - recharge now (Батарея разряжена - зарядите немедленно)	Критический уровень заряда батареи, необходимо зарядить немедленно
Log finished (Закончился журнал)	Файл журнала достиг максимального количества записей (10 000) и регистрация данных прекращена
Internal sensor not found (Внутренний датчик не найден)	Не удалось обнаружить внутренний датчик при включении питания
Default CONFIG file used (Используется файл CONFIG по умолчанию)	Файл Config. отсутствует. Создан новый файл и используются параметры по умолчанию

2 УСТАНОВКА

2.1 Безопасность



Очень важно, чтобы установка источников электропитания и подачи газа к данному прибору осуществлялась квалифицированными специалистами.

2.2 Распаковка прибора

Прибор MDM300 I.S. упакован в стандартную коробку. Ниже описана процедура распаковки.

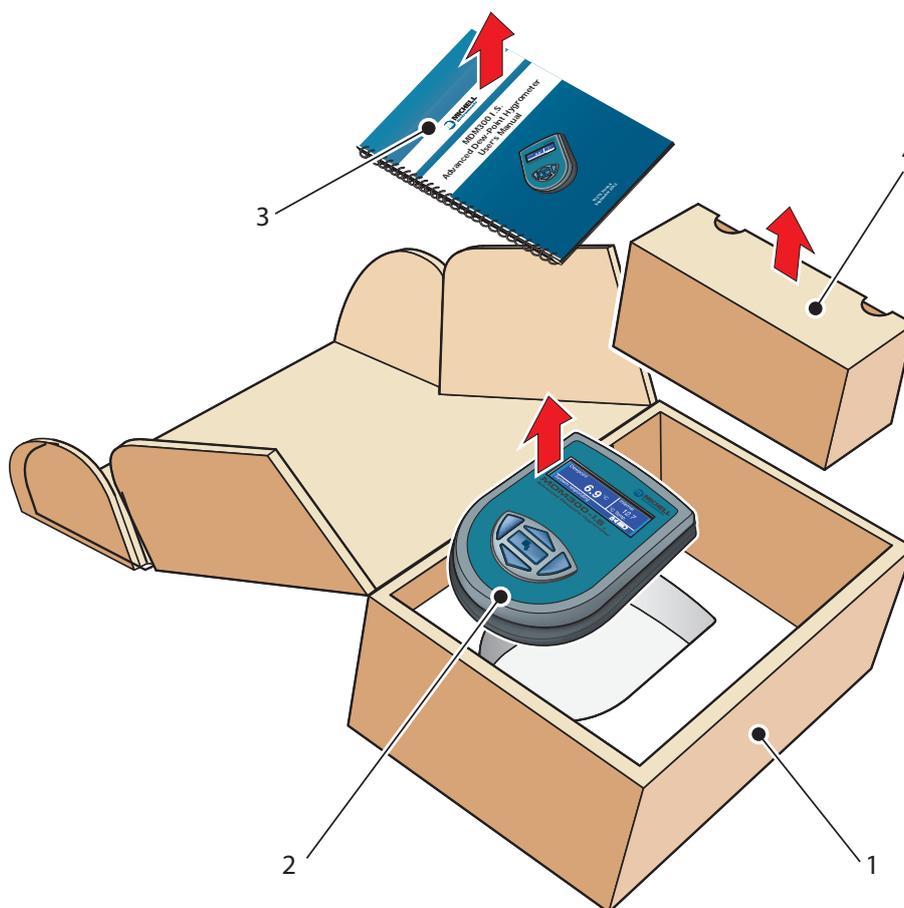


Рис. 4 *Распаковка прибора*

1. Откройте и аккуратно распакуйте коробку (1).
2. Извлеките MDM300 I.S. (2), руководство пользователя (3) и коробку с аксессуарами (4).
3. Сохраните все упаковочные материалы для отправки прибора на повторную калибровку или гарантийное обслуживание.
4. Если дополнительно была заказана сумка для транспортировки, она будет расположена под пенопластовой вставкой в картонной коробке.

2.3 Аксессуары MDM300 I.S.

Аксессуары для MDM300 I.S. показаны на рис. 6. Компоненты 1–7 входят в стандартный комплект, а компонент 8 необходимо заказывать дополнительно. После распаковки проверьте наличие всех стандартных компонентов. В случае отсутствия какого-либо компонента немедленно сообщите об этом.

1. Сертификат калибровки
2. Руководство пользователя
3. Зарядное устройство
4. Кабель питания, зависит от страны
5. Адаптеры порта впуска/выпуска газа
(Три прилагаются, два установлены на приборе. См. рис. 5)
6. Компакт-диск с прикладным программным обеспечением
7. Краткое руководство
8. Сумка для транспортировки - изготовлена из антистатических материалов, пригодных для применения в опасных зонах (опция)

В комплект входят три адаптера газового порта: два с большим отверстием и один с маленьким. В зависимости от конфигурации они обеспечивают работу прибора как при атмосферном давлении, так и при давлении в системе, а также упрощают подключение внешнего управления потоком.

ПРИМЕЧАНИЕ. При поставке два адаптера с большими отверстиями установлены в газовые порты прибора (1 и 2), как показано на рис. 5. Один адаптер с маленьким отверстием поставляется в качестве запасной детали в коробке с аксессуарами (см. раздел 2.5).

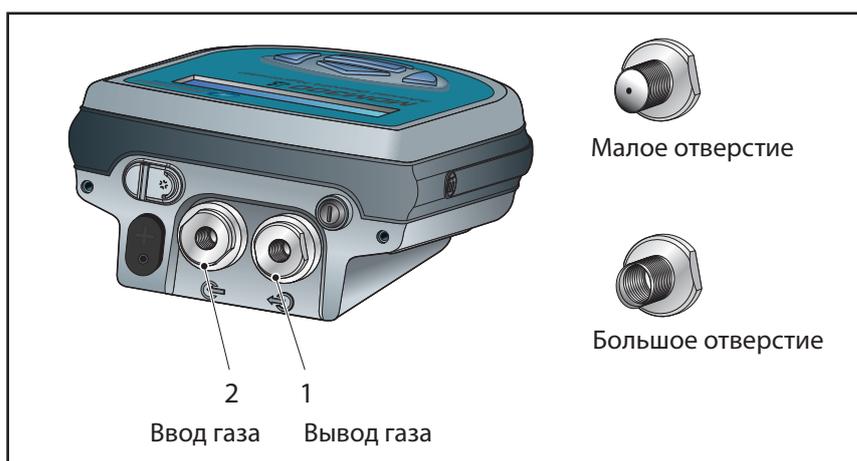


Рис. 5 Адаптеры для газовых портов



Рис. 6 Аксессуары

2.4 Эксплуатационные требования

Необходимо соблюдать следующие эксплуатационные требования.

Скорость потока пробы газа: от 0,2 до 1,2 нл/мин (от 0,5 до 2,5 станд. куб. фут/час)
Рабочее давление: от 0 до 350 бар изб. (от 0 до 5075 фунт/кв. дюйм изб.)

2.4.1 Условия эксплуатации прибора MDM300 I.S.

Диапазон рабочих температур: от -20 до +50°C (от -4 до +122°F)
Влажность: от 0 до 100% относительной влажности (без конденсации)
Высота над уровнем моря: до 2000 м (6562 фт)

2.4.2 Требования к электропитанию зарядного устройства

Напряжение источника питания зарядного устройства: 100 to 240 V AC (+10%, -15%)
50/60 Hz (±5%), 8 VA

2.5 Газовые соединения прибора



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! Трубопровод, клапаны и другие приспособления, подключенные к прибору, должны соответствовать максимальному давлению, которое планируется использовать; в противном случае это может привести к получению травмы оператором или посторонним лицом.

Подключения контура анализируемого газа осуществляется к портам впуска газа (2) и выпуска газа (1), которые расположены на задней панели прибора, как показано на рис. 5.

Прибор MDM300 имеет диафрагменные фитинги с большим отверстием, установленные в порты впуска и выпуска газа. Эти фитинги имеют внутреннюю резьбу NPT 1/8», что позволяет пользователю подключать любые выбранные компоненты.

В зависимости от конфигурации соединительных адаптеров можно измерять точку росы при атмосферном давлении или при давлении в системе. См. таблицу 3.

Если давление газа выходит за пределы диапазона от 2,5 до 10 бар изб., необходимы внешние средства регулировки потока, как показано на рис. 8.

Точка росы при давлении	Фитинг порта впуска газа	Фитинг порта выпуска газа	Давление пробы газа
Атмосферное	Фитинг с маленьким отверстием	Фитинг с большим отверстием	От 2,5 до 10 бар изб. (от 36 до 145 фунт/кв. дюйм изб.)
Система	Фитинг с большим отверстием	Фитинг с маленьким отверстием	От 2,5 до 10 бар изб. (от 36 до 145 фунт/кв. дюйм изб.)
Любое (использование др. регуляторов потока)	Фитинг с большим отверстием	Фитинг с большим отверстием	От 0 до 350 бар изб. (от 0 до 5076 фунт/кв. дюйм изб.)

Таблица 3 Соединительные адаптеры

2.5.1 Впускной/выпускной газы патрубки



ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ! Газы под высоким давлением являются источником повышенной опасности. Энергия, заключенная в таких газах, может быть высвобождена с огромной силой. Сборку и эксплуатацию систем под высоким давлением должны выполнять только сотрудники, ознакомленные с техникой безопасности.

Перед выполнением измерений к прибору необходимо подсоединить газовые патрубки, как описано в таблице 3.

1. Установите необходимые диафрагменные фитинги с уплотнительными кольцами (входят в комплект). Убедитесь, что уплотнительные кольца правильно установлены в пазы.

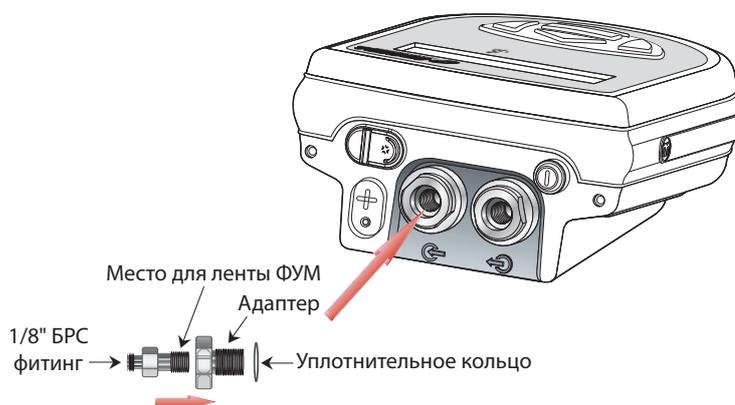


Рис. 7 Фитинг с уплотнительным кольцом

2. Установите другие необходимые адаптеры.
3. Если фитинг с маленьким отверстием не используется, можно установить один из специализированных дополнительных комплектов (как показано ниже).

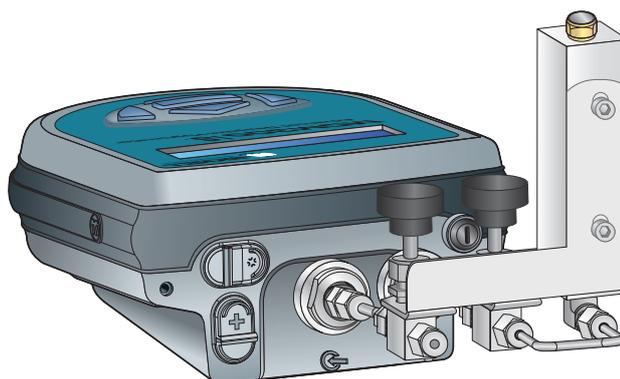


Рис. 8 Пример газового соединения для измерений при атмосферном давлении

ПРИМЕЧАНИЕ. Специализированный комплект, изображенный выше (за исключением диафрагменных фитингов), не входит в стандартный комплект поставки. Он входит в линейку комплектов, которые можно заказать в компании **Michell Instruments** по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для MDM300 I.S. используются уплотнительные кольца Dowty, номер детали: 400-228-4490-74 (в **Michell Instruments** доступны под номером детали: MDM300-DS).

2.6 Подключение внешних датчиков

MDM300 I.S. для настроить для подключения к датчику Michell Instruments Easidew I.S. (ATEX Baseefa 06ATEX0330X, IECEx BAS06.0090X), через интерфейс дистанционного датчика MDM300 I.S., в случае установки датчика Easidew I.S. в пределах опасной зоны.

Интерфейс дистанционного датчика MDM300 I.S. представляет собой пассивное устройство. Совместные оконечные параметры MDM300 I.S. и барьера, используемого с системой Easidew I.S., не должны превышать входных оконечных параметров Easidew I.S., указанных на чертеже системы (сертификат на систему № Baseefa 07Y0027).

Для просмотра названных сертификатов перейдите по ссылке: <http://www.michell.com>



Рис. 9 Интерфейс дистанционного датчика MDM300 I.S.

Оконечные параметры MDM300 I.S. см. в Приложении С.

На Рисунке 10 представлено подключение удаленного интерфейса датчика MDM300 I.S. к MDM300 I.S. и датчику Easidew I.S.

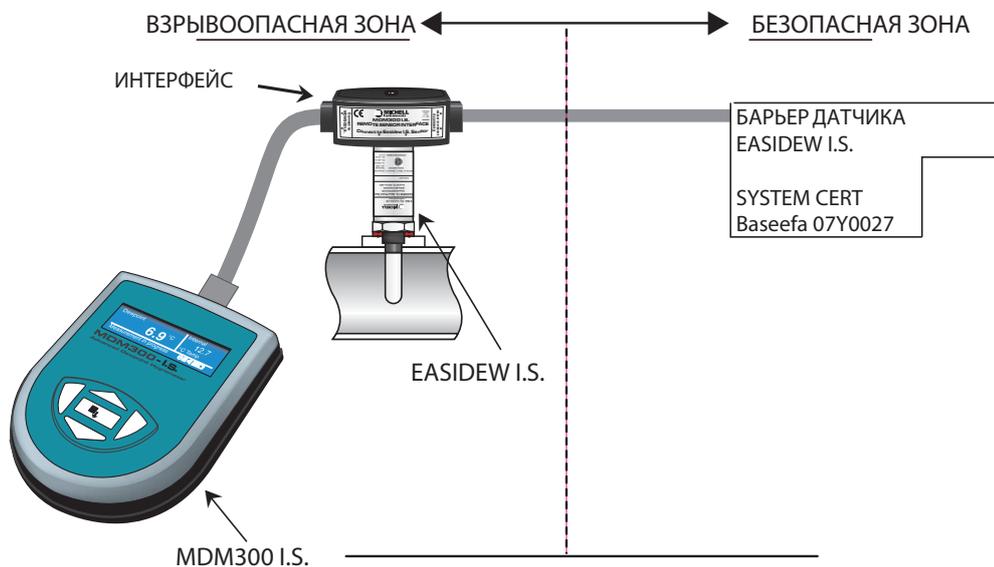


Рис. 10 Подключение внешнего датчика

2.6.1 Настройка интерфейса внешнего датчика

После подключения датчика Easidew I.S. требуется определить следующие параметры:

Включите прибор и в первую очередь в меню параметров установите необходимые единицы измерения температуры **DP/TEMP: °C, °F или K** (см. раздел 3.4.1). Настройте требуемые единицы давления.

При помощи опции EXTERNAL в меню SET-UP (Настройка) выполните настройку прибора на ввод от внешнего Easidew в следующем порядке (см. Раздел 3.4.4):

EXTERNAL TYPE	Выберите EASIDEW
EXTERNAL ZERO	-100°C (DP Temp представлено вводом на 4 мА – возможен сброс)
EXTERNAL SPAN	20°C (DP Temp представлено вводом 20 мА – возможен сброс)
USER PRESSURE	См. Раздел 2.6.2. ПРИМЕЧАНИЕ: Компенсация давления никак не влияет на показание внешнего датчика.

After completion of the above settings, return to the Main Display. The instrument will now display dew point from the external sensor in the secondary display area and the selected units. (Refer to Section 3.4.6 for more information.)

Ниже показан пример.

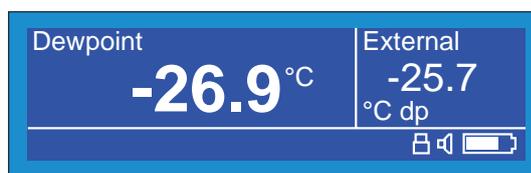


Рис. 11 Типичное отображение внешней точки росы

2.6.2 Ввод пользовательского значения давления

MDM300 I.S. можно запрограммировать таким образом, чтобы использовать давление для вычисления абсолютной влажности, содержания влаги, а также точки росы при атмосферном давлении или при давлении в системе. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Следует проявлять осторожность и следить, чтобы было указано правильное значение давления, поскольку это может существенно повлиять на результаты измерений.

В меню настройки выберите пункт **EXTERNAL (ВНЕШНИЙ)** и настройте пользовательское значение давления следующим образом.

1. Выберите пункт **USER PRESSURE**.
2. С помощью клавиш **▲** и **▼** выберите параметр **ATM** (для атмосферного давления) или необходимое значение давления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Единицы измерения давления можно выбрать в меню параметров.

2.7 Зарядка аккумулятора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подключать зарядное устройство аккумуляторов опасной зоне **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Крышка гнезда зарядного устройства **ДОЛЖНА** быть закрыта, если прибор используется в пределах опасной зоны.

Питание MDM300 I.S. осуществляется от внутренней никель-металлогидридной (NiMH) аккумуляторной батареи. В зависимости от параметров прибора полностью заряженный аккумулятор обычно обеспечивает до 24 часов непрерывной работы.

Предусмотрено графическое отображение уровня заряда аккумулятора, а также звуковой сигнал, предупреждающий о полной разрядке аккумулятора.

Ослабьте крепежный винт и уберите в сторону уплотнительную крышку (2). Вставьте разъем зарядного устройства (1) в соответствующее гнездо, как показано на Рис. 12.

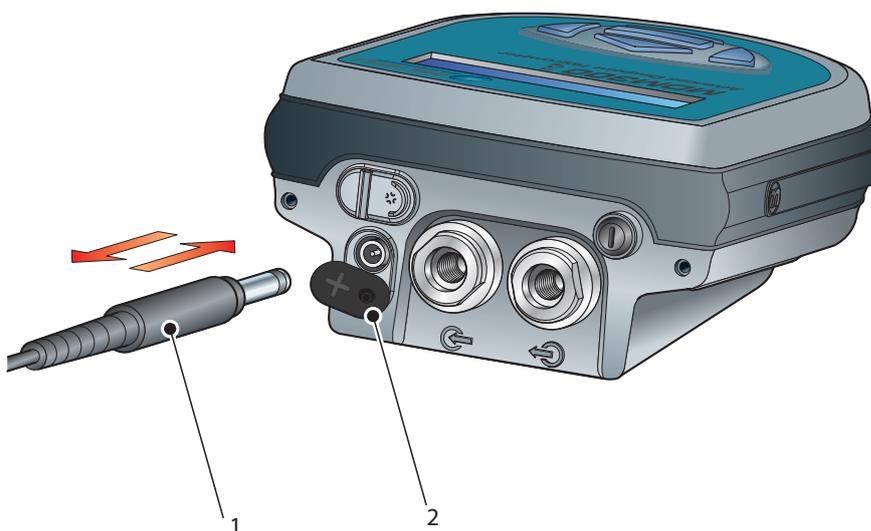


Рис. 12 Подключение зарядного устройства

Подключите зарядное устройство к источнику питания переменного тока с напряжением 100-240 В, 50/60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не требуется включать прибор MDM300 I.S. для зарядки аккумулятора.

В комплекте поставляется интеллектуальное зарядное устройство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте другое зарядное устройство, кроме того, что прилагается к прибору.

Использование другого зарядного устройства, кроме того, что прилагается к прибору, может привести к аннулированию гарантии.

Интеллектуальное зарядное устройство имеет три этапа зарядки:

- подготовка к зарядке;
- быстрая зарядка;
- непрерывный подзаряд.


Если аккумулятор поврежден, зарядное устройство не начнет этап быстрой зарядки. За консультацией обратитесь в сервисный центр Michell Instruments.

После того, как зарядное устройство завершит этап быстрой зарядки, его можно безопасно отключить. Выключите источник питания переменного тока, отсоедините зарядное устройство и закройте защитную крышку разъема для зарядки прибора.

Для полностью разряженной батареи полный цикл зарядки занимает от 2 до 4 часов.

В таблице ниже описаны разные этапы зарядки и их продолжительность.

Этап/зарядное устройство	Тип FW 7219 (старый стандарт)	Cell-con (новый стандарт)	Продолжительность
Подготовка к зарядке	Мигает оранжевым	Оранжевый	До 5 минут
Быстрая зарядка	Мигает зеленым (быстро)	Красный	От 2 до 4 часов
Непрерывный подзаряд	Мигает зеленым (медленно)	Мигает зеленым Оранжевый	Неопределенно: Cell-con Один час: FW
Зарядка завершена	Зеленый	Зеленый	-

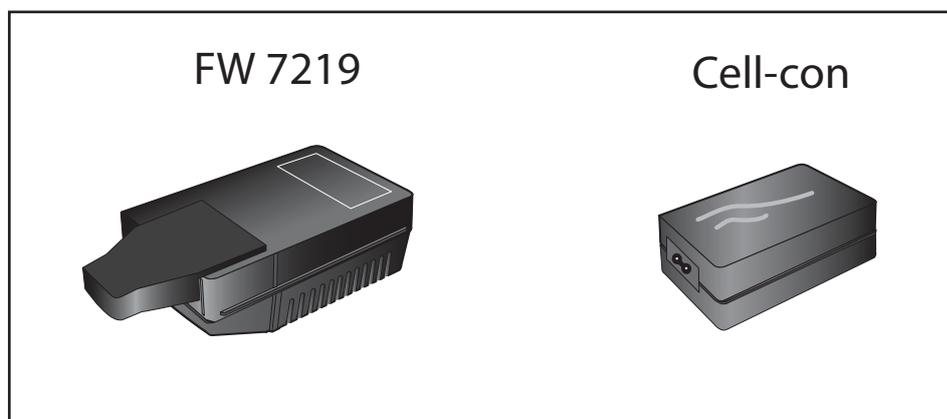

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Газы под высоким давлением являются источником повышенной опасности.

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! Трубопровод, клапаны и другие приспособления, подключенные к прибору, должны соответствовать максимальному давлению, которое планируется использовать; в противном случае это может привести к получению травмы оператором или посторонним лицом.

3.1 Подготовка к работе

Перед эксплуатацией данного прибора пользователю рекомендуется ознакомиться с информацией в разделе 1 данного руководства, в котором описаны элементы управления и индикаторы оборудования, а также элементы дисплея.

Перед выполнением измерений прибор необходимо подключить к потоку анализируемого газа. См. раздел 2.5.

Перед выполнением каких-либо тестов рекомендуется зарядить батарею (см. раздел 3.7).

Прибор поставляется со стандартными параметрами, установленными по умолчанию. Эти параметры по умолчанию описаны в таблице 10. Там же приведены ссылки на соответствующие разделы данного руководства, содержащие подробные сведения об изменении значений по умолчанию.

3.2 Запуск прибора

После включения проходит процесс инициализации в течение от 4 до 7 минут в зависимости от характеристик датчика и газовой пробы. В это время внутренний датчик нагревается до максимальной температуры $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$). Процесс нагревания увеличивает подвижность молекул воды и ускоряет достижение равновесия в проходящей пробе газа.

В это время поток пробы газа очищает систему. После завершения этого периода датчик будет просушен до температуры ниже точки росы газа, измерение которого будет выполняться. Затем нагрев будет отключен и включится дисплей. На рис. 14 изображена обычная последовательность выполнения запуска.

После включения на несколько минут появится страница инициализации системы, на которой будет показан обратный отсчет оставшегося времени инициализации. **ПРИМЕЧАНИЕ. Если начальная точка росы обнаружена в диапазоне 2°C от точки росы, при которой прибор был выключен, этап инициализации пропускается.**

В течение этого периода газ будет проходить через датчик. Поток газа можно настроить с помощью внешней регулировки в соответствии с требуемым расходом прибора. В области дополнительного дисплея будет отображаться температура датчика в режиме реального времени. Значок инициализации (номер 6 на рис. 3) отображается в области состояния. До завершения процесса инициализации клавиатура будет заблокирована.

Процесс инициализации можно прервать до окончания действия периода инициализации. Для этого одновременно нажмите клавиши \blacktriangle и \blacktriangledown . Это действие прерывает работу системы улучшения отклика прибора и позволяет оператору незамедлительно произвести измерения, если влажность измеренной точки росы больше -20°Cdp (-4°Fdp).

В ходе процесса инициализации отключение подсветки не выполняется. Кроме того, если внешний датчик подключен к прибору и настроен, отображение показаний внешнего датчика также не выполняется.

После завершения периода инициализации дисплей возвращается в режим измерения: на главном дисплее отображается точка росы (в выбранных единицах измерения), а в области дополнительного дисплея отображаются показания внешнего датчика. Если внешний датчик не настроен, по умолчанию на дополнительном дисплее отображается внутренняя температура. Если внешний датчик выбран, но не подключен или его показания выходят за пределы диапазона, будет мигать сообщение **External Sensor Error** (Ошибка внешнего датчика), чередующееся с сообщением **Measurement in progress** (Выполняется измерение).

Пока работает алгоритм быстрого реагирования, будет отображаться сообщение **Measurement in progress** (Выполняется измерение). После этого, в зависимости от состояния пробы, прибор может продолжать реагировать на последнее показание точки росы еще несколько минут. Более подробно это описано в разделе 3.6.

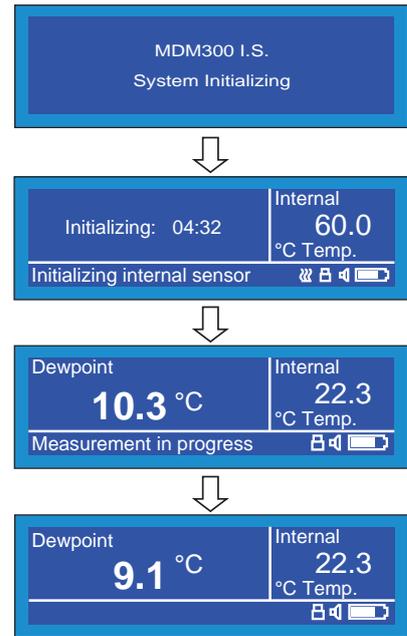


Рис. 13 Процедура запуска

3.3 Общая структура и функции меню

3.3.1 SET-UP Menu (Меню настройки)

Настройка всех параметров прибора осуществляется в меню настройки. Для доступа к нему на главном экране нажмите клавишу **Enter**.

При первом нажатии после включения откроется страница ввода пароля. Введите пароль 7316 следующим образом.

1. Когда будет выделено первое поле пароля, введите первую цифру (7), используя клавиши ▲ и ▼.
2. Нажмите клавишу **Enter**, чтобы подтвердить введенное значение и перейти в поле следующей цифры.
3. Повторите эту процедуру, чтобы ввести остальные цифры пароля. После успешного ввода последней цифры откроется меню настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пароль введен неправильно, на экране останется страница пароля с введенными значениями. Чтобы подтвердить правильно введенную цифру и перейти в поле следующего значения, нажмите клавишу **Enter**. Измените неправильное значение, используя клавиши ▲ или ▼. Когда будет введен правильный пароль, откроется меню настройки.

В меню настройки доступны восемь пунктов: **SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ)**, **LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)**, **BLUETOOTH**, **EXTERNAL (ВНЕШНИЙ)**, **CLOCK (ЧАСЫ)**, **HMI**, **CALIBRATION (КАЛИБРОВКА)** и **INFO (ИНФОРМАЦИЯ)**. Дополнительные сведения об этих функциях см. в разделе 3.4.

Для выбора необходимого пункта используйте клавиши ▲ и ▼. Затем нажмите клавишу **Enter** для доступа к вложенному меню, где можно отредактировать переменные, связанные с этой функцией, следующим образом.

1. С помощью клавиш ▲ и ▼ выделите необходимое поле
2. Нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать поле.
3. Используя клавиши ▲ и ▼, отредактируйте значение параметра в данном поле.
4. Нажмите клавишу **Enter**, чтобы подтвердить новое значение.

Для выхода из вложенного меню и возврата в меню настройки нажмите клавишу ◀. В меню настройки нажмите клавишу ▼ для выбора другого вложенного меню или нажмите ◀, чтобы вернуться на главный экран.

3.3.2 Страница графика

Для доступа к странице графика на главном экране нажмите клавишу ▶. Шаг сетки графика настраивается в меню **SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ)**. Дополнительные сведения о странице графика см. в разделе 3.4.8.

На экране графика нажмите клавишу ▶, чтобы отобразить файлы журнала (если регистрация данных выключена), или страницу текущих журналов данных (если регистрация данных включена). Если регистрация данных выключена, нажмите клавишу **Enter** для перехода в меню **LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)**.

Если доступно несколько страниц данных, используйте клавиши ▲ и ▼ для прокрутки вверх и вниз.

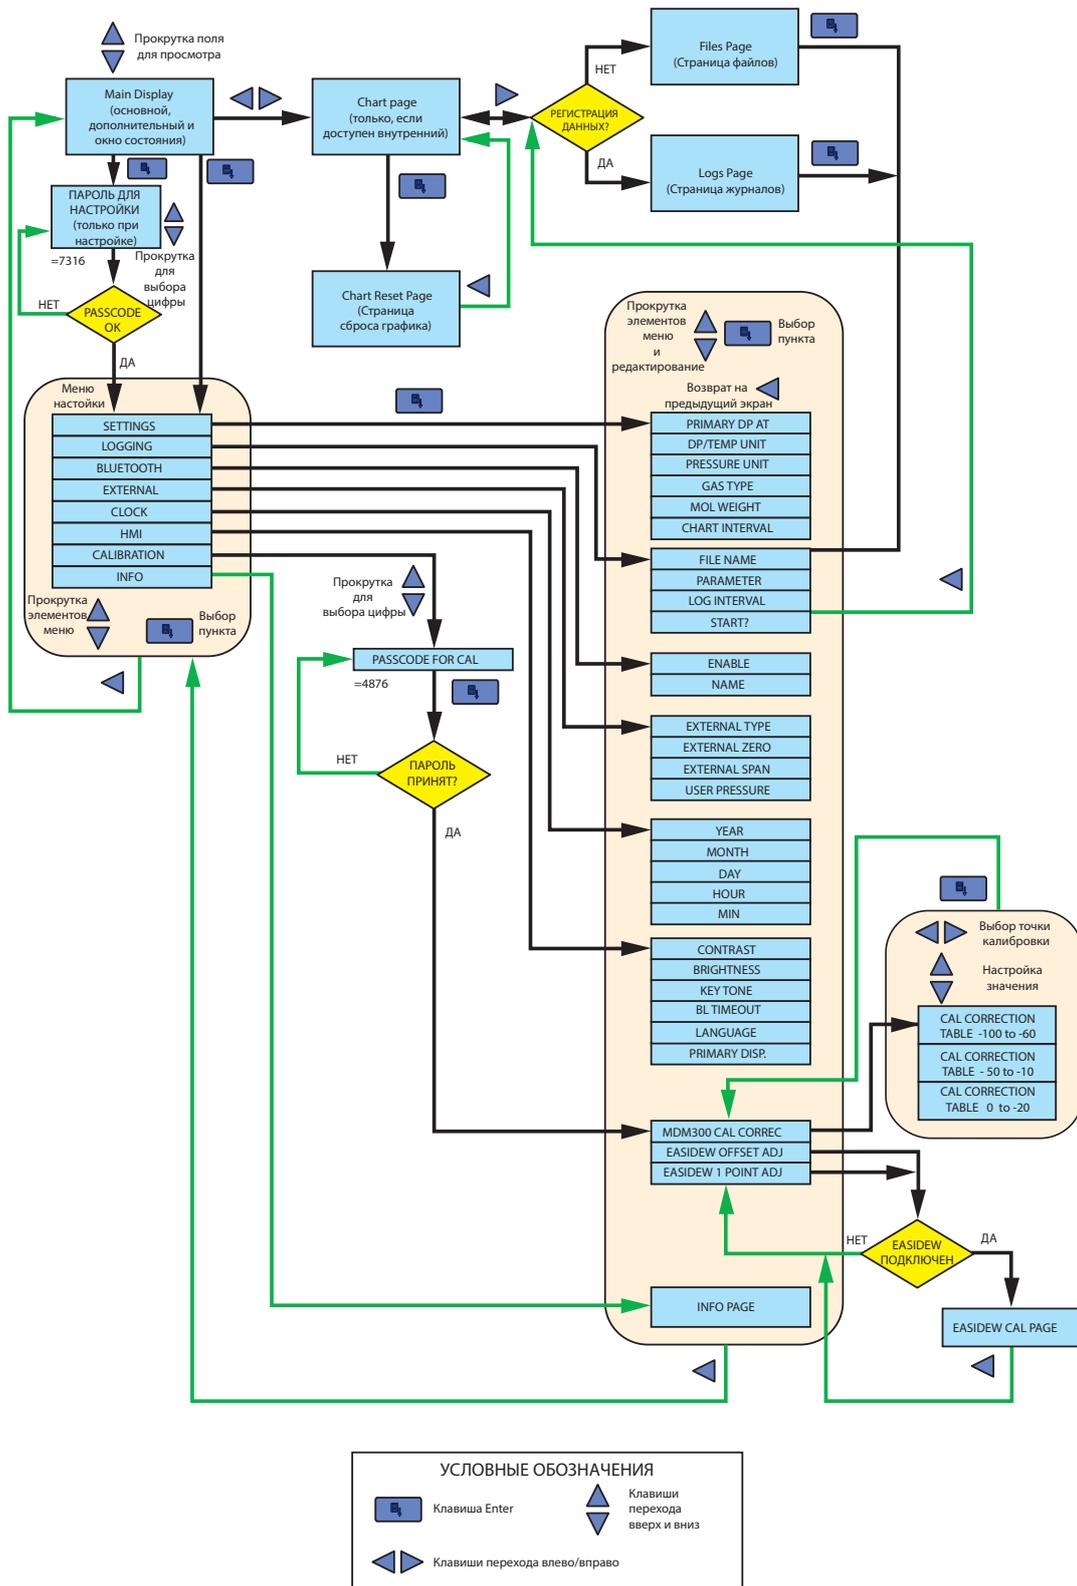


Рис. 14 Структура меню

3.4 Параметры меню настройки

Для выбора необходимых параметров следуйте инструкциям в разделе 3.3.1.

3.4.1 SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ)



Рис. 15 Страница SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ)

Параметр	Описание
PRIMARY DP AT	Указывает, выполняет ли датчик основного дисплея измерения при атмосферном давлении или при давлении в системе. Доступные значения: ATMOS или PRESS (атмосферное давление или давление системы)
DP/TEMP UNIT	Настройка единиц измерения температуры в системе. Доступные значения: °C, K, °F
PRESSURE UNIT	Настройка единиц измерения давления в системе. Доступные значения: psig, MPa, psia, bara, KPa, barg
GAS TYPE	Определяет тип пробы газа. ПРИМЕЧАНИЕ. Полю MOL WEIGHT автоматически присваивается значение N/A для всех газов, кроме USER. Для других типов пробы газа необходимо указать молекулярную массу газа в поле MOL WEIGHT. Доступные значения: Air, USER, H2, SF6, CO2, N2
MOL WEIGHT	Указание молекулярной массы пробы газа, определенного пользователем. Значение по умолчанию: 1. Доступные значения: диапазон от 1 to 99
CHART INTERVAL	Настройка интервала времени для графика, значение по умолчанию: 5. Доступные значения: диапазон от 1 to 60 секунд

Таблица 4 Параметры меню SETTINGS

3.4.2 LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)

Для доступа в меню настройки LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ) на главном экране трижды нажмите клавишу ►. Также оно доступно из меню настройки.



Рис. 16 Страница LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)

Parameter	Description
FILE NAME	<p>Определяет имя файла журнала данных. Размер поля: до восьми буквенно-цифровых символов.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Клавиша ◀ удаляет символы.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Если имя файла не указано, цикл регистрации данных не будет запущен.</p> <p>Доступные значения: 0 - 9, A - Z (используйте клавиши перехода вверх/вниз для смены числового ввода на буквенный и наоборот)</p>
PARAMETER	<p>Установка параметра для регистрации. Этот параметр может отличаться от того, что отображается на главном экране.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Одновременно можно регистрировать только один параметр.</p> <p>Доступные значения: DEWP, GM3, GKG, RH, PPMW, PPMV, CALC DP, GM3(NG), LBMMSCF, PPMV(NG)</p>
LOG INTERVAL	<p>Установка интервала записи данных с шагом 5 секунд.</p> <p>Доступные значения: диапазон от 5 до 600 секунд</p>
START ?	<p>Запуск цикла регистрации данных после настройки параметра для регистрации.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Если имя файла не указано, цикл регистрации данных не будет запущен.</p> <p>После запуска регистрации данных поля параметров файла журнала становятся недоступны для редактирования.</p> <p>Доступные значения: STOPPED, STARTED</p>

Таблица 5 Параметры меню LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ввести повторяющееся имя файла, при попытке запустить регистрацию данных появится сообщение об ошибке.

В памяти прибора можно сохранить не более 64 файлов журнала, после чего их необходимо будет загрузить или удалить. Функция START ? будет недоступна при превышении данного предела.

Цикл регистрации данных будет остановлен.

Размер одного файла журнала ограничен 60 КБ. Устройство прекратит запись файла журнала если его размер превысит 60 КБ, а сам файл будет автоматически закончен. Чтобы избежать потери данных и правильно выбрать интервал записи, используйте ориентировочные данные из таблицы приведённой ниже:

Интервал записи (сек)	Продолжительность записи
5	3 часа
10	6 часа
30	18 часа
60	36 часа
100	60 часа
200	120 часа
400	240 часа
600	360 часа

3.4.3 BLUETOOTH

Режим Bluetooth используется со специализированным пакетом прикладного программного обеспечения MDM300 I.S. для выгрузки файлов журналов данных на ПК по беспроводной связи. На компьютере специализированный пакет прикладного программного обеспечения Michell используется для выгрузки файлов на рабочий стол ПК, после чего их можно загружать в другие программы (например, Microsoft Excel) для дальнейшего изучения и обработки данных.



Рис. 17 Страница BLUETOOTH

Параметр	Описание
ENABLE	Включение/выключение функции Bluetooth. Если функция Bluetooth включена (ON), отображается сообщение о состоянии: режим «Bluetooth»*. Другие параметры меню в это время будут недоступны для выбора. Эта страница будет оставаться открытой, пока режим Bluetooth не будет отключен с помощью клавиши ▲. Доступные значения: ON или OFF
NAME	Перед включением режима Bluetooth (см. выше) настройте имя (адрес) Bluetooth для прибора. Максимум восемь буквенно-цифровых символов. По умолчанию установлено имя «MDM300». Доступные значения: 0–9, A–Z (используйте клавиши перехода вверх/вниз для смены числового ввода на буквенный и наоборот).

Таблица 6 Параметры меню BLUETOOTH

3.4.3.1 Процедура соединения по Bluetooth

После включения режима Bluetooth на приборе необходимо выполнить процедуру соединения, чтобы система ПК смогла распознать прибор. Для каждого прибора эту процедуру необходимо выполнить только один раз. Процедура соединения показана на рис. 18. Данная процедура выполняется следующим способом.

1. В меню Bluetooth на компьютере выполните поиск устройств, находящихся в зоне действия. В результате должен быть обнаружен прибор с именем MDM300 I.S.
2. Дважды щелкните значок прибора и введите пароль для соединения с прибором (7316) для всех устройств MDM300 I.S. **ПРИМЕЧАНИЕ. Все цифры по мере ввода будут показаны на очень короткое время, а потом скрыты.**
3. После ввода всех цифр щелкните Next (Далее).
4. Когда связь последовательной передачи данных будет установлена, щелкните Configure (Настроить). **ПРИМЕЧАНИЕ. При запуске программного обеспечения Michell потребуется ввести имя выделенного COM-порта, например COM7.**

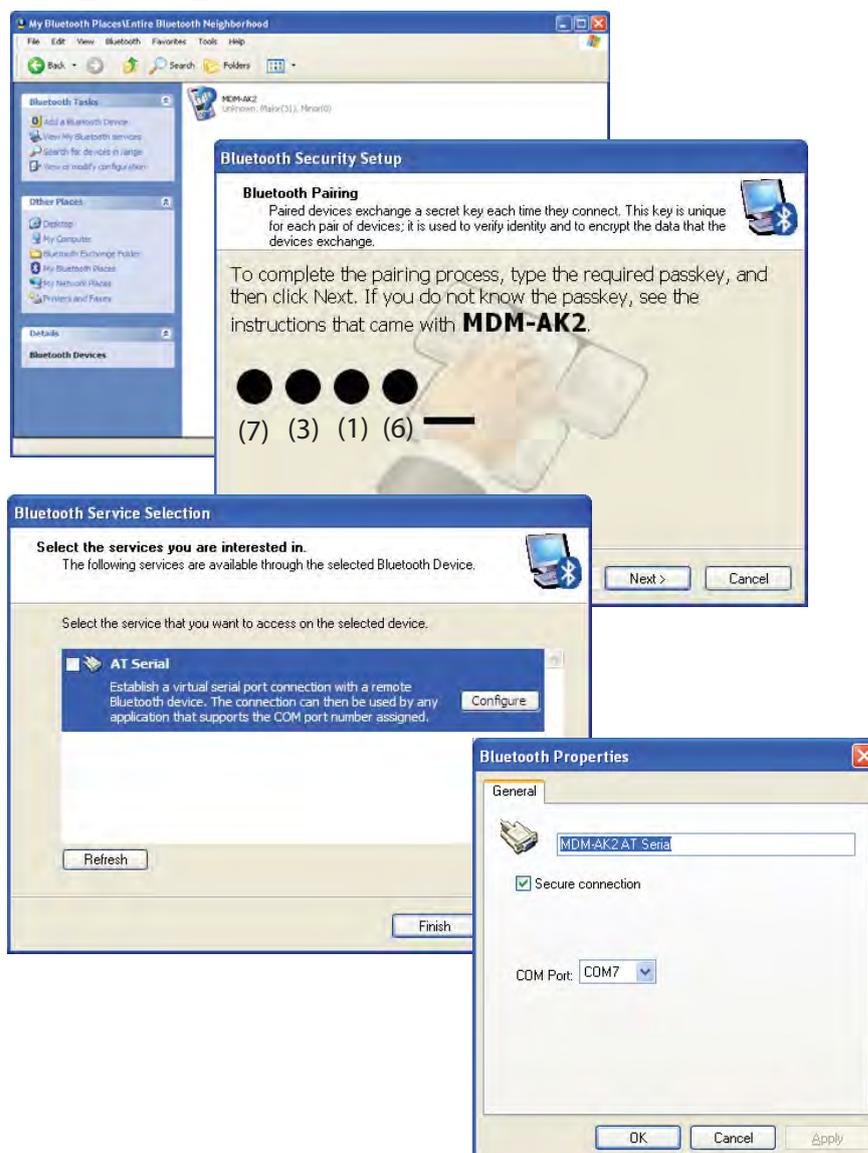


Рис. 18 Процедура установки соединения по Bluetooth

3.4.4 EXTERNAL (интерфейс датчика)



Прибор MDM300 I.S. предназначен **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** для подключения к датчикам **Michell Instruments Easidew I.S.** или **Easidew PRO I.S.** для дистанционной установки. Подключение к другим типам датчиков способно понизить уровень безопасности.

Датчик **Easidew I.S.** или **Easidew PRO I.S.** должен быть подключен с учетом соответствующих барьеров I.S. и с применением модуля интерфейса дистанционного датчика **Michell**. См. Раздел 2.6.

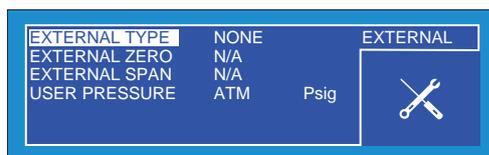


Рис. 19 Страница настройки внешнего датчика EXTERNAL

Parameter	Description
EXTERNAL TYPE	Определяет использование датчика Easidew I.S. ПРИМЕЧАНИЕ: Предельные значения ZERO и SPAN для данного датчика добавляются автоматически. Доступные значения: NONE, EASIDEW
EXTERNAL ZERO	Определяет внешнее нулевое значение (нижний предел). Предельное значение ZERO по умолчанию программируется заранее, но может быть изменено. Доступные значения: диапазон: -120 to +30°C
EXTERNAL SPAN	Определяет внешнее значение диапазона (верхний предел). Предельное значение SPAN по умолчанию программируется заранее, но может быть изменено. Доступные значения: диапазон: -120 to +30°C
USER PRESSURE	Используется при расчете точки росы при данном давлении, влагосодержании и абсолютной влажности. Если пользовательское давление не выбрано, то MDM300 I.S. принимает атмосферное давление. (См. Раздел 2.6.2.) ПРИМЕЧАНИЕ: Компенсация давления никак не влияет на показание внешнего датчика. Доступные значения: диапазон для ATM от 0 до 300 бар изб. (или эквивалентное значение в других единицах измерения)

Таблица 7 Параметры внешнего датчика EXTERNAL

3.4.5 CLOCK (ЧАСЫ)

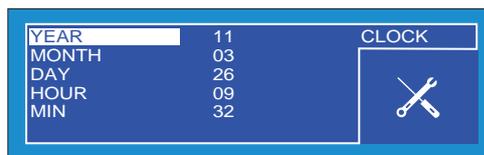


Рис. 20 Страница CLOCK (ЧАСЫ)

Параметр	Описание
YEAR	Текущий год Доступные значения: диапазон от 00 до 99
MONTH	Текущий месяц Доступные значения: диапазон от 01 до 12
DAY	Текущий день Доступные значения: диапазон от 01 до 31
HOUR	Текущий час Доступные значения: диапазон от 00 до 23
MIN	Текущее значение минут Доступные значения: диапазон от 00 до 59

Таблица 8 Параметры меню CLOCK (ЧАСЫ)

3.4.6 HMI (ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА)

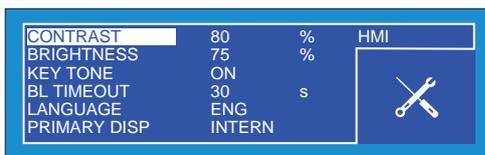


Рис. 21 Страница HMI (ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА)

Параметр	Описание
CONTRAST	Настройка контраста экрана. Доступные значения: диапазон от 0 до 100% с шагом 5%
BRIGHTNESS	Настройка яркости экрана. Доступные значения: диапазон от 0 до 100% с шагом 5%
KEY TONE	Включение/выключение звуковых сигналов клавиатуры. Доступные значения: ON, OFF
BL TIME-OUT	Управление подсветкой. Доступные значения: OFF , от 15 до 60 sec с шагом 15 секунд
LANGUAGE	Sets the language required. Доступные значения: ENG, DEU, ESP, FRA, ITA, POR
PRIMARY DISP	Настройка параметров дисплея ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен, только если настроен внешний датчик (см. ниже). Доступные значения: INTERN, EXTERN

Таблица 9 Параметры меню HMI (ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА)

Если внешний вход не выбран, по умолчанию на дополнительном дисплее отображаются показания внутреннего датчика температуры.

Если настроен передатчик Easidew I.S., параметры основного и дополнительного дисплея можно поменять для отображения показаний внешнего датчика на главном экране, а показаний внутреннего датчика – на дополнительном экране.

Если подключен передатчик Easidew I.S., отображение выходных данных внешнего устройства на главном экране (более крупными символами) может быть особенно удобно для некоторых задач. Например:

- Отображение результатов
- Проверка правильности работы устройства
- Выполнение измерений под высоким давлением

3.4.7 INFO (ИНФОРМАЦИЯ)

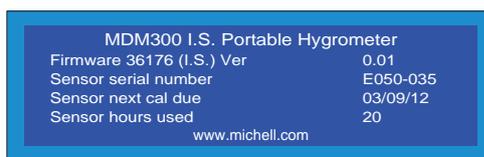


Рис. 22 Страница *INFO* (ИНФОРМАЦИЯ)

Эта страница содержит сведения о системе и недоступна для редактирования.

Доступная информация.

- Номер и версия микропрограммного обеспечения
- Серийный номер датчика
- Дата следующей калибровки датчика
- Количество часов использования датчика

Программы для использования в оборудовании с искробезопасными цепями имеют обозначение типа версии (I.S.). Расчет отображаемых единиц влажности для природного газа выполняется в соответствии со стандартом IGT Bulletin #8 или ISO 18453. В зависимости от используемого стандарта отображаются следующие номера ПО.

- IGT **36176**
- ISO **36345**

3.4.8 Страница графика

В любое время, когда на главном экране отображаются параметры внутреннего датчика, нажмите клавишу ►, чтобы получить графическое отображение выходных данных.

В любое время можно выполнить сброс графика. Для этого нажмите клавишу **Enter**. Выполните сброс графика с помощью клавиши ► или вернитесь к графику без выполнения сброса. Для этого нажмите клавишу ◀.

Ниже показан пример графика.



Рис. 23 Страница *графика*

Интервал оси X (время), установленный по умолчанию, составляет 5 минут, и график увеличивается (дорисовывается) с интервалом, настроенным в меню ПАРАМЕТРОВ (см. раздел 3.4.1). На оси Y отображается значение, измеренное в соответствующий момент времени.

Справа от графика отображены текущее, максимальное и минимальное значения измеряемого параметра, а единицы измерения выбранного параметра отображены ниже.

3.4.9 LOG FILES Page (Страница файлов журнала)

Если на устройстве **выключена** регистрация данных, на странице графика нажмите клавишу ►, чтобы перейти на страницу файлов. Эта страница содержит список всех ранее сохраненных файлов журналов, а также сведения о доступном объеме памяти (см. рис. 24). Для прокрутки списка используйте клавиши ▲ и ▼.

1.txt	1K	0130	1318	▲	11 files
2.txt	1K	0130	1319		169K used
3.txt	15K	0305	1352		8397K Free
4.txt	4K	0315	1738	▼	

Not logging, press ENTER to setup logging

Рис. 24 Страница файлов журнала

Содержимое файлов журналов невозможно просмотреть, но если на устройстве включить режим Bluetooth (см. раздел 3.4.3), эти файлы можно выгрузить на ПК с помощью прикладного программного обеспечения MDM300 I.S.

Со страницы файлов можно быстро перейти в меню настройки LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ). Для этого нажмите клавишу **Enter**. Подробные сведения о настройке регистрации данных см. в разделе 3.4.2.

3.4.10 LOGS Page (Страница LOGS (ЖУРНАЛЫ))

Если на устройстве **включена** регистрация данных, на странице графика нажмите клавишу ►, чтобы перейти на страницу журналов. Эта страница содержит текущий файл журнала.

Со страницы журналов можно быстро перейти в меню настройки LOGGING (РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ). Для этого нажмите клавишу **Enter**. Подробные сведения о настройке регистрации данных см. в разделе 3.4.2.

На странице файла журнала активны обе клавиши: ▲ и ▼. Для просмотра предыдущих точек записи в цикле регистрации данных нажмите клавишу ▲. Для непрерывной прокрутки назад удерживайте клавишу ▲.

Аналогично, чтобы перейти вперед по списку нажмите клавишу ▼: однократно для перехода на один шаг или нажмите и удерживайте для непрерывной прокрутки вперед.

#	INT	EXT	ST	File	CR030911
106	26.8	100.0	0028	INT	RH
107	26.2	-90.0	0028	EXT.	EXT_DP
108	25.9	-80.0	0028	INTVAL	05 Sec
109	25.8	-70.0	0028	D#	110903
110	25.5	-60.0	0028	T#	123606

Рис. 25 Страница LOGS (ЖУРНАЛЫ)

На дисплее отображаются следующие данные.

#	Отображает номер журнала для каждого набора точек записи
INT	Значение параметра основного дисплея
EXT	Значение параметра дополнительного дисплея
ST	Столбец состояния, в котором отображается состояние прибора в каждой точке записи в шестнадцатеричном коде. Коды состояния описаны в приложении В.

- **FILE** Имя файла
- **INT** Регистрируемый параметр основного дисплея
- **EXT** Регистрируемый параметр дополнительного дисплея
- **INTVAL** Интервал записи в журнал
- **D#** Текущая дата в формате YYMMDD (ГГММДД)
- **T#** Текущее время в формате HHMMSS (ЧЧММСС)

ПРИМЕЧАНИЕ. Построение графика и регистрация данных — это две независимые функции. То есть, если параметр отображается на графике, это не значит, что он регистрируется в журнале.

3.4.11 CALIBRATION (КАЛИБРОВКА)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данные процедуры требуют применения специального испытательного оборудования, причем регулировки калибровки должны выполняться только силами квалифицированного персонала.

POINT	REF	MDM300	CALIBRATION
-100	-100.0	-100.0	
-90	-90.0	-90.0	
-80	-80.0	-80.0	
-70	-70.0	-70.0	
-60	-60.0	-60.0	

Рис. 26 Страница CALIBRATION (КАЛИБРОВКА)

Доступ в меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) защищен паролем (4876). Ввод пароля осуществляется таким же образом, как описано в разделе 3.3.1.

Эта страница предоставляет доступ к таблице соответствия для калибровки внутреннего датчика, а также позволяет выбрать и изменить любой пункт или несколько пунктов.

Значения в колонках REF (эталонная точка росы) и MDM300 I.S. (показание на соответствующем вводе уровня REF) допускают редактирование.

Подробное описание процедуры калибровки см. в разделе 6.

3.5 Параметры по умолчанию

Параметр	Значение по умолчанию	Раздел для справки
SETTINGS		
PRIMARY DP AT	ATMOS	Раздел 3.4.1, рис. 15
DP/TEMP UNIT	°C	
PRESS UNIT	psig	
GAS TYPE	AIR	
MOL WEIGHT	N/A	
CHART INTERVAL	5 sec	
LOGGING		
FILE NAME	-	Раздел 3.4.2, Рис. 16
PARAMETER	DEWP	
LOG INTERVAL	5 sec	
START?	STOPPED	
BLUETOOTH		
ENABLE	NO	Раздел 3.4.3, Рис. 17
NAME	MDM300 I.S.	
EXTERNAL		
EXTERNAL TYPE	NONE	Раздел 3.4.4, Рис. 19
EXTERNAL ZERO	N/A	
EXTERNAL SPAN	N/A	
CLOCK		
	Текущее время и дата	Раздел 3.4.5, Рис. 20
HMI		
CONTRAST	80%	Раздел 3.4.6, Рис. 21
BRIGHTNESS	40%	
KEYTONE	OFF	
BL TIME-OUT	OFF	
LANGUAGE	ENG	
PRIMARY DISP	INTERN	
CALIBRATION & INFO		
	Значения по умолчанию не применимы	Раздел 3.4.11 и Раздел 6

Таблица 10 Параметры MDM300 I.S., установленные по умолчанию

3.6 Инструкции по выполнению измерений и отбору проб

Использовать устройство MDM300 I.S. очень просто, но условия отбора проб могут существенно отличаться в зависимости от области применения. Для получения оптимальной скорости реакции следуйте указанным инструкциям.



ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ! Газы под высоким давлением являются источником повышенной опасности. Энергия, заключенная в таких газах, может быть высвобождена с огромной силой. Сборку и эксплуатацию систем под высоким давлением должны выполнять только сотрудники, ознакомленные с техникой безопасности.



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! Трубопровод, клапаны и другие приспособления, подключенные к прибору, должны соответствовать максимальному давлению, которое планируется использовать; в противном случае это может привести к получению травмы оператором или посторонним лицом.

При выполнении наиболее распространенных измерений рекомендуется, чтобы был установлен расходомер (0–1 л/мин) и хотя бы один регулятор потока.

В Michell Instruments доступны следующие комплекты для пробоотборных систем.

- Набор для отбора проб Easi-fit — экономичная пробоотборная система, состоит из 2 регуляторов потока и расходомера, которые подходят для большинства областей применения.
- Пробоотборная система MDM300 I.S., устанавливаемая на панели, предлагает полный набор для обработки проб перед измерением с помощью MDM300 I.S. Она поставляется в твердом контейнере, который обеспечивает простую транспортировку всего, что необходимо для выполнения измерений. Антистатическая конструкция контейнера делает его пригодным для применения в опасных зонах.



Рис. 27 Набор для отбора проб Easi-Fit

Специализированные наборы позволяют выполнять измерения проб при атмосферном давлении, сжатого воздуха, медицинского газа и SF₆. Для получения подробной информации обратитесь в представительство Michell Instruments.



Настоятельно рекомендуется установить фильтр выше по потоку от MDM300 I.S. См. тему «Обработка проб» в разделе 4.1. главы «Рекомендации по отбору проб».

3.6.1 Измерения при атмосферном давлении и при давлении системы

Без регулятора потока

Для ограничения потока при давлении до 10 бар (14,5 фунтов на квадратный дюйм) можно использовать большой и маленький диафрагменные фитинги.

Для выполнения измерений при атмосферном давлении установите маленький диафрагменный фитинг на впускной порт прибора. На выпускной порт прибора установите большой диафрагменный фитинг.

Для выполнения измерений при давлении системы установите маленький диафрагменный фитинг на выпускной порт прибора. На впускной порт прибора установите большой диафрагменный фитинг.



Рис. 28 Большой и маленький диафрагменные фитинги

С одним регулятором потока

Убедитесь, что на впускной и выпускной порт прибора установлены большие диафрагменные фитинги.

Для выполнения измерений при атмосферном давлении регулятор потока, используемый для регулировки потока образца, необходимо установить на впускной порт прибора.

Для выполнения измерений при давлении системы регулятор потока, используемый для регулировки потока образца, необходимо установить на выпускной порт прибора.

С двумя регуляторами потока

Убедитесь, что на впускной и выпускной порт прибора установлены большие диафрагменные фитинги.

Для выполнения измерений при атмосферном давлении регулятор потока на выпускном порту прибора должен быть полностью открыт. Регулятор потока на впускном порту должен использоваться для регулировки потока образца.

Для выполнения измерений при давлении системы регулятор потока на впускном порту прибора должен быть полностью открыт. Регулятор потока на выпускном порту должен использоваться для регулировки потока образца.

3.6.2 Инструкции по выполнению измерений

1. Выполните процедуру А и запишите результат.
2. Выключите прибор.
3. Для измерения пробы под давлением используйте калькулятор влажности Michell Humidity Calculator (http://www.michell.com/uk/downloads/humidity_calculator.msi) для преобразования полученного результата обратно в эквивалентное значение вашей пробы под давлением.
4. Используя преобразованный результат и таблицу ниже, определите, какая процедура подходит для измерения данной пробы.

Точка росы	Измерение пробы под давлением > 2,5 бар	Измерение при атмосферном давлении
> -40°C	Процедура В	Процедура А
< -40°C	Процедура С	Процедура А

Таблица 11 Процедуры измерения MDM300 I.S.

А Стандартная продувка (измерение при атмосферном давлении)

1. Подключите прибор MDM300 I.S. к потоку анализируемого газа.
2. Отрегулируйте скорость потока с помощью крана регулятора потока на впуске до значения 0,2–0,5 нл/мин (0,5–1 станд. куб. фут/час). Кран регулятора потока на выпуске должен быть полностью открыт.
3. Включите прибор. Автоматически начнется процесс инициализации. На этой странице будет показан обратный отсчет оставшегося времени инициализации. На экране состояния появится сообщение '**Initializing internal sensor**' (Инициализация внутреннего датчика).
4. После инициализации прибор перейдет в режим измерения. В течение первых нескольких минут в режиме измерения отображаемое значение влажности быстро упадет ниже действительного значения, прежде чем вернуться к стабильным показаниям. На дисплее прибора появится начальное измеренное значение, а в поле состояния появится сообщение '**Measurement in progress**' (Выполняется измерение).
5. Как только сообщение '**Measurement in progress**' исчезнет, прибор находится рядом с конечной точкой росы. В зависимости от условий он может продолжать реагировать на несколько минут дольше: до того, как отследит измеренную точку росы.

В Стандартная продувка (измерение под давлением)

1. Подключите прибор MDM300 I.S. к потоку анализируемого газа.
2. Отрегулируйте скорость потока с помощью крана регулятора потока на выпуске до значения 0,2–0,5 нл/мин (0,5–1 станд. куб. фут/час). Кран регулятора потока на выпуске должен быть полностью открыт.
3. Включите прибор. Автоматически начнется процесс инициализации. На этой странице будет показан обратный отсчет оставшегося времени инициализации. На экране состояния появится сообщение **'Initializing internal sensor'** (Инициализация внутреннего датчика).
4. После инициализации прибор перейдет в режим измерения. В течение первых нескольких минут в режиме измерения отображаемое значение влажности быстро упадет ниже действительного значения, прежде чем вернуться к стабильным показаниям. На дисплее прибора появится начальное измеренное значение, а в поле состояния появится сообщение **'Measurement in progress'** (Выполняется измерение).
5. Как только сообщение **'Measurement in progress'** исчезнет, прибор находится рядом с конечной точкой росы. В зависимости от условий он может продолжать реагировать на несколько минут дольше: до того, как отследит измеренную точку росы.

С Усиленный продув

1. Подключите прибор MDM300 I.S. к потоку анализируемого газа.
2. Отрегулируйте скорость потока с помощью крана регулятора потока на выпуске до значения 0,2–0,5 нл/мин (0,5–1 станд. куб. фут/час). Кран регулятора потока на выпуске должен быть полностью открыт.
3. Включите прибор. Автоматически начнется процесс инициализации. На этой странице будет показан обратный отсчет оставшегося времени инициализации. На экране состояния появится сообщение **'Initializing internal sensor'** (Инициализация внутреннего датчика).
4. Через 2–3 минуты после начала инициализации закройте кран регулятора потока на выпуске и полностью откройте кран регулятора потока на впуске. Затем отрегулируйте скорость потока с помощью крана регулятора потока на выпуске до значения 0,2–0,5 нл/мин (0,5–1 станд. куб. фут/час).
5. После инициализации прибор перейдет в режим измерения. В течение первых нескольких минут в режиме измерения отображаемое значение влажности быстро упадет ниже действительного значения, прежде чем вернуться к стабильным показаниям. На дисплее прибора появится начальное измеренное значение, а в поле состояния появится сообщение **'Measurement in progress'** (Выполняется измерение).
6. Как только сообщение **'Measurement in progress'** исчезнет, прибор находится рядом с конечной точкой росы. В зависимости от условий он может продолжать реагировать на несколько минут дольше: до того, как отследит измеренную точку росы.

3.6.3 Продувка датчика по требованию

В целях обеспечения постоянной высокой скорости реакции при измерении после выключения/включения прибора автоматическая продувка датчика выполняться не будет, когда подразумевается, что измеренная точка росы расположена достаточно близко от предыдущей измеренной точки росы.

3.7 Управление батареей

Полностью заряженная батарея обычно обеспечивает 48 часов непрерывной работы. При низком заряде батареи на экране прибора появляется предупреждающее сообщение: **Battery low – recharge now** (Батарея разряжена - зарядите немедленно).

После этого раздается звуковой сигнал и прибор переходит в режим отключения. В этом режиме клавиатура и подсветка дисплея отключаются и использование прибора становится невозможным. После подключения к зарядному устройству прибор через 30 секунд выходит из режима отключения.

При переходе в режим отключения подсоедините прибор к зарядному устройству как можно скорее, чтобы не допустить полной разрядки. Полная разрядка может произойти, если не подключить прибор к зарядному устройству в течение 24 часов. См. ниже.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае полной разрядки могут возникнуть сложности при попытке зарядить батарею.

Если возникла такая проблема, ниже приведено возможное решение.

3.7.1 Устранение неполадок батареи

Проблема: Батарея прибора разряжена и не заряжается.

(ПРИМЕЧАНИЕ. ТОЛЬКО МОДЕЛЬ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА СТАРШЕ FW 7219)

Причина: Если прибор в течение нескольких дней оставался в полностью разряженном состоянии, вполне возможно, что зарядное устройство (FW 7219) не будет заряжать батарею.

Решение: Перед подключением к зарядному устройству (FW 7219) прибор необходимо подключить к источнику питания 6 В (500 мА макс.) через порт для обычной зарядки не более чем на 15 секунд. После этого оно должно работать нормально.



**НЕ оставляйте прибор подключенным к источнику питания 6 В дольше чем на 15 секунд.
Это может привести к повреждению батареи.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания **Michell Instruments** может бесплатно заменить старое зарядное устройство **FW 7219** на новую модель **Cell Con**. Устройство **Cell Con** позволяет заряжать даже полностью разряженные батареи.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

Устройство MDM300 I.S. предназначено для работы в газовом потоке, скорость которого составляет 0,2–0,5 нл/мин (0,5–1 станд. куб. фут/час). Прибор MDM300 I.S. имеет регулировку потока в диапазоне 2,5–10 бар. Но несмотря на это, необходима внешняя регулировка потока пробы (за пределами прибора).

Во всех случаях проба газа поступает в прибор через порт впуска газа (2) (рис. 5), который расположен на верхней панели прибора. Оттуда он проходит через внутренний датчик и выходит через порт выпуска газа (1) (рис. 5). Скорость потока газа (если контролируется) обычно измеряется внешними средствами, за пределами прибора.

Есть разные варианты обработки проб, включая специальную пробоотборную систему и множество специализированных комплектов. Скорость потока можно регулировать на впуске или на выпуске в зависимости от того, выполняются ли измерения при атмосферном давлении или при давлении пробы. С помощью диафрагменных фитингов, которые прилагаются к прибору, можно получить давление до 10 бар. В разделе 2.5.1 и на рис. 8 показана типичная установка для измерения неопасного газа при атмосферном или повышенном давлении.

В случаях, когда проба газа имеет очень высокую скорость потока, рекомендуется использовать обходное устройство, чтобы обеспечить минимальную скорость потока, требуемую для датчика. Чрезмерное ограничение потока может привести к возникновению обратного давления в датчике. Это, в свою очередь, может привести к расхождению между зафиксированными и ожидаемыми показаниями.

Примечание. Изменения давления очень сильно влияют на точку росы. Для обеспечения максимальной производительности прибора очень важно правильно регулировать давление пробы.

Рекомендуется использовать качественный регулятор давления с игольчатым клапаном точной регулировки. Использование только игольчатого клапана допускается, но только если колебание давления пробы на выходе ближайшего регулятора составляет не более ± 250 миллибар.

Измерение точки росы в сухом газе при температуре -70°Cdp

Пробоотборная система MDM300 I.S. оптимизирована для обеспечения быстрого отклика. Поэтому при измерении точки росы очень сухого газа для достижения максимальной точности необходимо выполнить определенные действия.

Убедитесь, что все используемые трубы и фитинги выполнены из нержавеющей стали. Это позволяет снизить возможность удержания влаги на входе датчика, что может привести к увеличению времени процесса сушки, а также возможность проникания влаги в пробоотборную линию через ненадлежащие трубы, такие как ПТФЭ.


Благодаря существенному снижению уровня содержания влаги в точке росы данного уровня время реакции датчика значительно уменьшится. В таблице ниже приведены примерные значения времени, необходимого прибору для стабилизации при заданной точке росы (начальная точка при 10°Cdp окружающей среды).

Целевая точка росы ($^{\circ}\text{C}$)	Время отклика T100 в зависимости от условий окружающей среды (часы)
-80	12
-90	48
-100	96

4.1 Рекомендации по отбору проб

Измерение влагосодержания представляет собой сложный процесс, который не должен быть затруднен. В данном разделе описаны распространенные ошибки, допускаемые в ходе измерения, причины возникновения проблемы и способы предотвращения. Ошибки и ненадлежащий метод отбора проб могут привести к получению неверных результатов; поэтому для получения точных и надежных результатов необходимо применять рекомендуемый метод отбора проб.

Транспирация и материалы для отбора проб

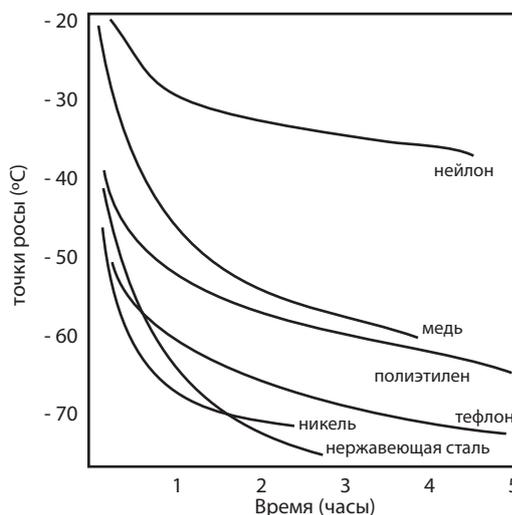

Все материалы пропускают водяной пар, так как молекула воды крайне мала по сравнению со структурой твердых веществ, и даже по сравнению с кристаллической структурой металлов. На схеме справа показана точка росы в трубопроводе из различных материалов при прочистке с помощью очень сухого газа, где внешняя часть трубопровода расположена в условиях окружающей среды.

Многие материалы содержат влагу как часть своей структуры, особенно органические материалы (натуральные или синтетические), соли (или их содержащие) и материалы с малыми порами. Важно убедиться, что используемые материалы подходят для применения.

Если парциальное давление водяного пара, воздействующее на внешнюю сторону линии сжатого воздуха, превышает воздействующее на внутреннюю, водяной пар в атмосфере будет естественным образом проталкиваться через пористую среду, что приведет к проникновению влаги в линию сжатого воздуха. Данный эффект называется транспирацией.

Адсорбция и десорбция

Адсорбция представляет собой прилипание атомов, ионов и молекул газа, жидкости или растворенного твердого вещества к поверхности материала, в результате которого образуется пленка. При высоком давлении и низкой температуре интенсивность адсорбции повышается.

Десорбция представляет собой отделение вещества от поверхности материала или через нее. В постоянных условиях окружающей среды адсорбированное вещество остается на поверхности практически бесконечно. Однако при повышении температуры повышается вероятность десорбции.

На практике, так как температура окружающей среды колеблется, молекулы воды адсорбируются и десорбируются из внутренних поверхностей пробоотборной трубки, что приводит к незначительным отклонениям в измерениях точки росы.

Длина пробоотборной трубки

Для характерного измерения выборочная точка должна быть максимально близка к критической точке измерения. Длина пробоотборной линии к датчику или инструменту должна быть минимальной. Соединительные точки и клапаны удерживают влагу, поэтому использование простейшей схемы отбора проб может сократить время, затрачиваемое пробоотборной системой на высыхание при очистке с помощью сухого газа.

При прохождении по длинной трубке вода непременно перетечет в любую линию, и эффекты адсорбции и десорбции проявятся в большей степени. На схеме выше видно, что лучше всего транспирации препятствуют нержавеющая сталь и фторопласт.

Удержанная влага


Мертвые пространства (области вне непосредственной линии потока) в пробоотборных линиях удерживают молекулы воды, которые медленно отделяются в проходящий газ; это приводит к увеличению времени продувки и реакции, а также получению показателей с более высоким содержанием влаги, чем предполагается. Гигроскопичные материалы в фильтрах, клапанах (например, резина в редукционных клапанах) или других частях системы также могут удерживать влагу.

Кондиционирование проб

В зависимости от технологии измерения кондиционирование проб часто необходимо для предотвращения воздействия жидкостей и других загрязняющих веществ на чувствительные компоненты системы измерения, которое со временем может привести к повреждению или получению неточных результатов.

Фильтры для улавливания частиц используются для удаления загрязнений, ржавчины, водного камня и других твердых частиц, которые могут присутствовать в канале отбора пробы. Для защиты от жидкостей необходимо использовать коалесцирующий фильтр. Фильтр с пористой диафрагмой стоит дороже, но является высокоэффективной альтернативой коалесцирующему фильтру. Он обеспечивает защиту от жидких капель и даже может полностью остановить поток к анализатору при возникновении большого количества жидкости.

Конденсация и утечки

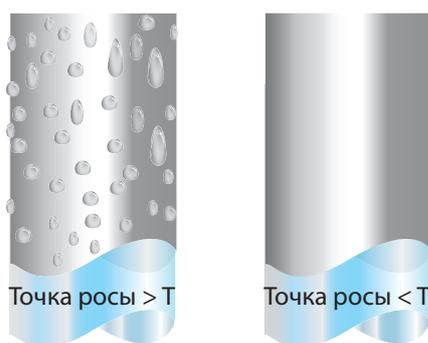

Для предотвращения образования конденсата необходимо поддерживать температуру трубки пробоотборной системы выше точки росы. Образование конденсата нарушает процесс отбора проб, так как влияет на содержание водяного пара в анализируемом газе. Сконденсированная жидкость может на любом участке изменить уровень влажности путем стекания каплями или перетекания в другие местоположения, где в дальнейшем может снова испариться.

Важным аспектом также является целостность соединений, особенно при проверке низких точек росы при повышенном давлении. При возникновении небольшой утечки в линии высокого давления газ просочится, а завихрение в точке утечки и отрицательный градиент давления пара будет способствовать испарению воды и загрязнению потока.

Скорость потока

Теоретически скорость потока не оказывает непосредственного влияния на измерение содержания влаги, но на практике она может неожиданным образом повлиять на скорость реакции и точность. Значения оптимальной скорости потока различаются в зависимости от технологии измерения и указаны в руководстве пользователя инструмента или датчика.

Последствия неверно выбранной скорости потока.

- Усиление эффектов адсорбции и десорбции относительно газа, проходящего через пробоотборную систему.
- Наличие в сложной пробоотборной системе нетронутых карманов влажного газа, которые затем постепенно поступят в пробоотборный поток.
- Повышение вероятности загрязнения в результате обратной диффузии: атмосферный воздух, влажность которого выше по сравнению с пробой, может поступить из выпускной трубы обратно в систему. Использование удлиненной выпускной трубы (иногда называемой «пигтейлом») также может частично устранить данную проблему.
- Замедление реакции датчика на изменения содержания влаги.

Последствия чрезмерно высокой скорости потока.

- Возникновение обратного давления, вызывающего замедление времени реакции и оказывающего непредсказуемые эффекты на оборудование, такое как генератор влажности.
- Снижение нагревательной способности верхушки датчика во время процесса инициализации. Это в большей степени относится к газам с высокой теплопроводностью, таким как водород и гелий.



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ! Трубопровод, клапаны и другие приспособления, подключенные к прибору, должны соответствовать максимальному давлению, которое планируется использовать; в противном случае это может привести к получению травмы оператором или посторонним лицом.



Перед отключением прибора MDM300 I.S. от газопровода необходимо проветрить систему для выравнивания давления в ней с атмосферным.
В противном случае это может привести к получению серьезных травм.

5 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прикладное программное обеспечение для MDM300 I.S. поставляется на компакт-диске.

Последнюю версию прикладного программного обеспечения также можно загрузить на веб-сайте Michell: <http://www.michell.com/uk/support/sware-downloads.htm>.

Для установки на ПК поместите компакт-диск в дисковод и следуйте инструкциям мастера настройки программы. Если компакт-диск не запустился автоматически, дважды щелкните файл настройки программы на компакт-диске. В процессе установки потребуется указать следующий код авторизации: **MDM-300-7392**.

После установки и запуска программного обеспечения устройство MDM300 I.S. можно подключить к ПК. Для этого включите Bluetooth на приборе MDM300 I.S. и установите соединение с помощью программного обеспечения. Дополнительные сведения см. в разделе 3.4.3.

Программное обеспечение позволяет изменять все параметры прибора на компьютере. Текущие параметры, сохраненные на устройстве MDM300 I.S., можно загрузить на ПК. Для этого щелкните кнопку **'Download from MDM300'** (Загрузить с MDM300). Теперь их можно изменить и сохранить с помощью кнопки **'Upload to MDM300'** (Выгрузить на MDM300).

Программное обеспечение предоставляет доступ ко всем файлам журналов, сохраненным во внутренней памяти прибора. Их можно загрузить в указанную папку. Для этого щелкните правой кнопкой мыши и выберите **'download'** (загрузить). Подробные сведения об использовании программного обеспечения доступны в контекстно-зависимом файле справки.



Рис. 29 Экран программного обеспечения

6 ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА

6.1 Поверка и прослеживаемость

Для обеспечения прослеживаемости средства измерения к государственным или межгосударственным эталонам (единства средств измерений) необходимо регулярное выполнение поверки или калибровки в аттестованной лаборатории. **Примечание: данное требование зависит от региональных норм и требований нормативных документов, применяемых на объекте эксплуатации.** Поверка данного средства измерения проводится в соответствии с документом «Гигрометры портативные MDM300. Методика поверки» Межповерочный интервал - 1 год.

Если такая возможность отсутствует, рекомендуется вернуть прибор производителю, Michell Instruments, или одному из официальных представителей.

Комплект каждого прибора включает в себя сертификат калибровки.

На рис. 30 показан сертификат калибровки.



CERTIFICATE OF CALIBRATION

The under-mentioned item has been calibrated at the following points in the Michell Instruments Humidity Calibration Laboratory against Test Equipment traceable to the NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, Middlesex, United Kingdom and to the NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS & TECHNOLOGY, Gaithersburg, Maryland, USA.
Dew point Traceability to National Physical Laboratory: -90 to +90 deg C
Dew Point Traceability to National Institute of Standards & Technology: -75 to +20 deg C.

Certificate Number	399561	Reference Number	A31684
Test Date	26 April 2013	Test Equipment	Q0391
Sensor Serial No	BA40-049	Instrument Serial No	141966
Model	MDM300		

Sensor Characterisation Table
Data Obtained by comparison against a Michell Instruments S4000 Precision Dewpointmeter

Generated Dew point °C	Measured Dew point °C
-100.0	-100.0
-80.7	-80.8
-59.7	-59.7
-40.5	-40.5
-20.3	-20.4
0.5	0.6
18.1	18.1


Comments:
Calibration PASS. The Results are within specification of the sensor at the measured points detailed
Calibration Work Instruction used: 314

Sensor Accuracy: +/- 1°C from -60°C to +20°C DP
 +/- 2°C from -60°C to -100°C DP

The Measurement Uncertainty for the Measured dewpoint increases linearly from 0.20 to 0.90 °C over the range +20 to -60 deg C.
± 0.40 to ± 0.73°C over the range -60 to -80°C, ±0.73 to ±1.13°C over the range -80 to -90°C
and ±1.13 to 1.72°C over the range -90 to -100°C (NOT Traceable).

The Uncertainties are based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95%.

Checked By

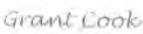

13 May 2013

Michell Instruments Ltd.
www.michell.com

Рис. 30 Сертификат калибровки

6.2 Метод калибровки

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Для выполнения этой процедуры необходимо использовать специализированное контрольно-измерительное оборудование. Поэтому калибровка должна выполняться только квалифицированными специалистами. В случае неправильного выполнения процедуры калибровка прибора может быть нарушена.

Процедура калибровки прибора выполняется следующим образом.

1. Включите прибор. Дождитесь завершения процесса инициализации и подождите достаточное количество времени для стабилизации.
2. Убедитесь, что прибор настроен следующим образом: для пробы газа выбрано значение **AIR**, а для рабочего давления — значение **ATMOS**.
3. Убедитесь, что для единиц измерения температуры выбрано значение **°C**, а для показаний основного дисплея — **Dew point**.
4. Убедитесь, что все трубы и соединения пробоотборной системы выполнены из нержавеющей стали надлежащего качества.
5. Подсоедините MDM300 I.S. к генератору точки росы и настройте прохождение потока газа через прибор.
6. Установите точку росы **-100°C** и дождитесь стабилизации показаний прибора в течение не менее чем 96 часов (включая сушку).
7. Запишите примененную точку росы **REF** и соответствующие показания на дисплее MDM300 I.S.
8. Повторите шаги 6 и 7 для всех необходимых значений точки росы в рабочем диапазоне прибора, как показано в таблице 12. Дождитесь завершения указанного периода стабилизации, прежде чем записывать последовательности показаний.

Должен быть получен набор показаний в пределах диапазона калибровки прибора, похожий на тот, что представлен ниже.

Эталонное значение точки росы (DP REF) °C	Время стабилизации (ч)	Показания MDM300 I.S. °C	Эталонное значение точки росы (DP REF)	Время стабилизации (ч)	Показания MDM300 I.S. °C
-100	96	-99.8	-30	1	-30.1
-80	12	-79.7	-20	1	-19.9
-70	8	-70	-10	1	-10
-60	4	-59.8	0	1	0.1
-50	2	-49.8	10	1	10
-40	1	-39.9	20	1	20

Таблица 12 Пример показаний, полученных в процессе калибровки


6.3 Метод корректировки результатов калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед запуском процедуры калибровки необходимо отменить все выполняемые процессы регистрации данных.

Для доступа в меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) выделите пункт **CALIBRATION** в меню настройки с помощью клавиш ▲ и ▼, а затем нажмите клавишу **Enter**.

Доступ в меню CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) защищен паролем (4876).

После успешного ввода пароля появится следующая страница.

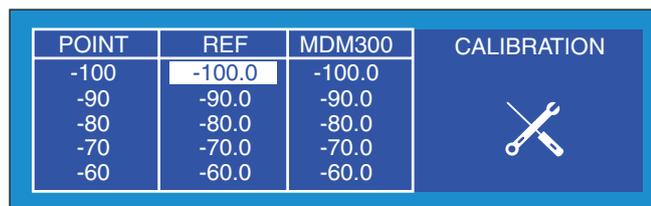

POINT	REF	MDM300	CALIBRATION
-100	-100.0	-100.0	
-90	-90.0	-90.0	
-80	-80.0	-80.0	
-70	-70.0	-70.0	
-60	-60.0	-60.0	
-60	-60.0	-60.0	

Рис. 31 Страница меню калибровки

Таблица соответствия для калибровки MDM300 I.S. разделена на три столбца.

Значения в первом столбце **POINT** представляют собой тринадцать заданных точек калибровки с интервалом 10°C, которые находятся в рабочем диапазоне прибора от -100 до +20°C (от -148 до +68°F). Эти значения недоступны для редактирования.

Второй столбец **REF** содержит эталонное значение точки росы, действующее в этой конкретной точке.

Третий столбец **MDM300** содержит показания, которые показывал прибор MDM300 I.S. для соответствующего входного значения **REF**.

Значения в столбцах **REF** и **MDM300** можно редактировать с помощью клавиш ▲ и ▼. Используйте клавиши ► и ◀ для переключения между соответствующими столбцами таблицы.

После внесения изменений нажмите клавишу **Enter** для перехода на страницу выхода. Изменения будут применены только после нажатия клавиши ► на странице выхода.

Чтобы выйти без внесения изменений, нажмите клавишу **Enter** для перехода на страницу выхода.

На странице выхода нажмите клавишу ◀ для возврата в меню настройки.

7 ТРАНСПОРТИРОВКА

С целью транспортировки прибор необходимо упаковать в оригинальную картонную упаковку, которая обеспечит необходимый уровень защиты во время перевозки.

Для подготовки прибора к транспортировке выполните следующие действия.

1. Выключите прибор. Отсоедините все подключения к портам впуска и выпуска газа, а также все внешние датчики, подсоединенные к прибору.
2. Извлеките прибор из сумки для переноски, если он там находится.
3. Упакуйте прибор в его оригинальную картонную коробку (1), как показано ниже. **ПРИМЕЧАНИЕ. Не нужно возвращать аксессуары, если не требуется их ремонт или замена. Все аксессуары, предназначенные для возврата, можно упаковать в коробку (4).**
4. Составьте упаковочный лист, перечислив все оборудование в коробке, поместите его в коробку и плотно ее закройте.



Перед отключением прибора MDM300 I.S. от газопровода необходимо проветрить систему для выравнивания давления в ней с атмосферным.

В противном случае это может привести к получению серьезных травм.

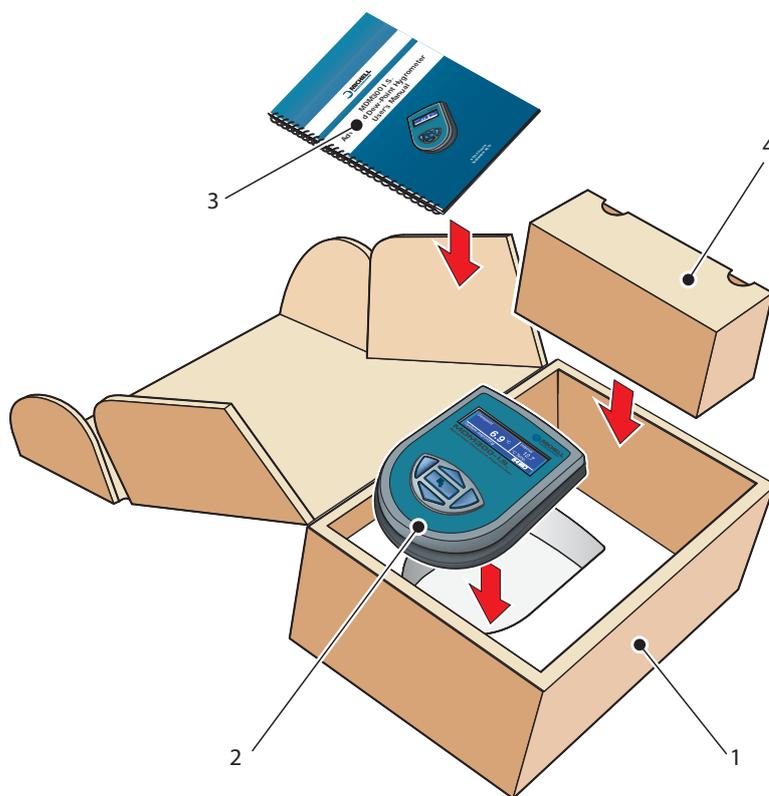


Рис. 32 Сведения об упаковке прибора

Приложение А

Технические характеристики

Приложение А Технические характеристики

Рабочие параметры	
Технология измерения	Керамический датчик Michell
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения ТТР	±1°C в диапазоне от -60 (включительно) до +20°C; ±2°C в диапазоне от -100 до -60°C
Диапазон измерений ТТР	Исполнение Н: от -80 до +20°C Исполнение Н1: от -40 до +20°C Исполнение М: от -80 до -40°C Исполнение L: от -100 до +20°C
Диапазон показаний ТТР	От -100 до +20°C
Единицы измерения	°C, °F, К для точки росы и температуры газа; % относительной влажности, ppmV, g/m3 ppmW и g/kg (для воздуха, N2, H2, CO2, SF6, молекулярной массы, определенной пользователем); дополнительные входные показания давления: bara/g, psig, МПа, КПа
Единицы давления	psig, barg, КПа, bara, psia, МПа
Дискретность (отображения)	0,1 для всех единиц измерения, производных от точки росы, и автоматическая настройка в случае необходимости
Дискретность (измерения)	Лучше 0,1°C
Стандартная скорость реакции	≤30 минут до Т95 при температуре -60°Cdp (-76°Fdp)
Расход пробы	0,2 – 0,5 Нл/мин (0,5 - 1 ст.куб.фут/час)
Электрический выход/вход	
Дополнительные входы	Подключение к Michell Easidew I.S. или Easidew PRO I.S. через интерфейс дистанционного датчика
Аккумулятор	Никель-металлогидридная (NiMH) аккумуляторная батарея 4,8 В, внутренний
Время работы от батареи	До 48 часов в обычном режиме работы без подзарядки
Зарядное устройство	Интеллектуальное зарядное устройство HE сертифицировано для применения во взрывоопасных средах Напряжение питания зарядного устройства: 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 8 ВА
Условия эксплуатации	
Допустимое давление исследуемого газа	Макс. 35 МПа (350 бар изб./5076 фунт/кв. дюйм изб.)
Условия эксплуатации	Вне помещения: от 0 до 100% относительной влажности (с конденсацией)
Рабочая температура	От -20 до +50°C (от -4 до +122°F)
Температура хранения/транспортировки	От -40 до +70°C (от -40 до +158°F)
Высота над уровнем моря	До 2000 м (6562 фут)
Механические характеристики	
Дисплей	Синий графический ЖК-дисплей
Тип корпуса	Ударопрочный полиамид 6, армированный сталью

Соответствие стандартам IP/ NEMA	IP66/NEMA 4
Газовые соединения	Внутренняя резьба NPT 1/8" (доступны другие варианты)
Материалы, соприкасающиеся с газом	Нержавеющая сталь AISI 316L, уплотнение ПТФЭ, боросиликатное стекло, керамика
Габаритные размеры	218 x 170 x 90 мм (8,6 x 6,7 x 3,5») (Г x Ш x В)
Масса	1,5 кг (3,3 фунт)
Регистрация данных	8 мегабайт; интервал записи в журнал: 5–60 с; файлы журнала: максимум 64 Максимальный размер файла: 60 КБ
Связь	(беспроводная) Bluetooth™, диапазон до 5 м (16 фт)
Языки	Английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский
Сертификация для применения во взрывоопасных средах	
Ex-маркировка	ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C) IECEX Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C) INMETRO Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C) TP TC 012 0Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C) FM Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 CSA Class I, Division 1, Groups A B C D, T4

А.1 Размеры

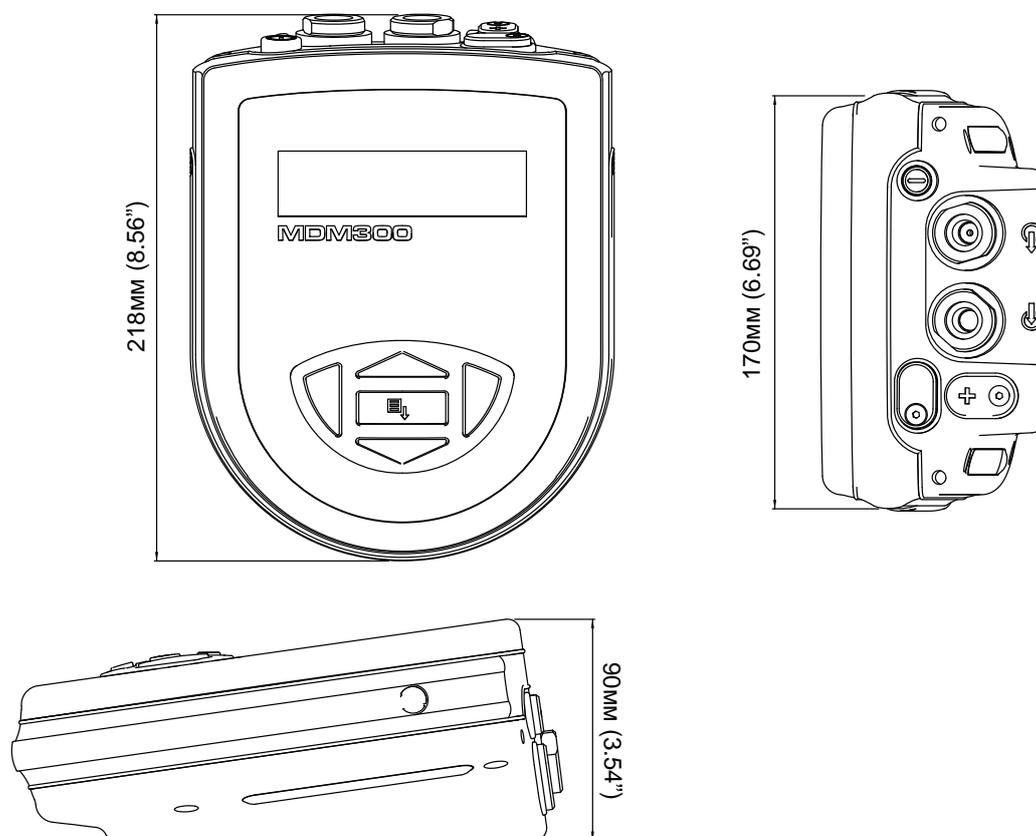


Рис. 33 Размеры

Приложение В

Отображение состояния регистрации данных

Приложение В Отображение состояния регистрации данных

Когда отображается состояние текущего файла журнала (см. рис. 35), столбец ST в текущем представлении файла журнала содержит состояние прибора в момент регистрации каждой записи журнала.

#	INT	EXT	ST	File	CR270309
106	26.8	100.0	0028	INT	RH
107	26.2	-90.0	0028	EXT.	EXT_DP
108	25.9	-80.0	0028	INTVAL	05 Sec
109	25.8	-70.0	0028	D#	090327
110	25.5	-60.0	0028	T#	123606

Рис. 34 Отображение текущего файла журнала

Этот столбец содержит шестнадцатеричное представление 16-битного регистра состояния прибора, как показано ниже на рис. 36. Бит 1 является самым младшим. Четыре самые старшие бита — от 13 до 16 — предназначены для использования службой Michell Instruments. Первым символом на любом дисплее MDM300 I.S. ST всегда будет считаться 0.

Позиция бита регистра состояния															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
N/A	N/A	N/A	N/A	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	N/A

Рис. 35 Регистр состояния MDM300 I.S.

В примере, представленном для каждой из записей журнала, показанных на рис. 35 (шестнадцатеричный код 0028), выходной код регистра состояния будет таким, как показан на рис. 37.

Позиция бита регистра состояния															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	N/A

Рис. 36 Регистр состояния MDM300 I.S. (шестнадцатеричный код 28)

Каждый из битов ошибки, которому присвоено единичное значение (1), представляет собой определенное состояние или условие ошибки. В данном примере для битов 4 и 6 установлено единичное значение. Это означает, что существует два условия (состояния).

Таблица 13 содержит флаги состояния, связанные с каждым битом регистра состояния. Если для флага состояния установлен единичный бит, связанное состояние присутствует. Если установлен нулевой бит, это состояние отсутствует.

Бит регистра состояния в hex-формате	Сообщение	Подробности
0x0002 = BIT 2	Internal sensor error (Ошибка внутреннего датчика)	Показания точки росы за пределами диапазона (> +30 / < -120°C)
0x0004 = BIT 3	Internal thermistor error (Ошибка внутреннего термистора)	Показания температуры внутреннего датчика за пределами диапазона (> +100 / < -40°C) или сбой термистора
0x0008 = BIT 4	External sensor error (Ошибка внешнего датчика)	Входной сигнал внешнего датчика за пределами диапазона (<4 мА / >20 мА)
0x0010 = BIT 5	Battery low (Батарея разряжена)	Низкий уровень заряда батареи, необходимо зарядить как можно скорее
0x0020 = BIT 6	Measurement in progress (Выполняется измерение)	Внутренняя точка росы нестабильна
0x0040 = BIT 7		Внутренняя точка росы изменилась менее чем на 0,2°Cdp в течение 3 минут
0x0080 = BIT 8	Log finished (Закончился журнал)	Файл журнала достиг максимального количества записей (10 000) и регистрация данных прекращена
0x0100 = BIT 9	Internal sensor not found (Внутренний датчик не найден)	Не удалось обнаружить внутренний датчик при включении питания
0x0200 = BIT 10	Default CONFIG file used (Используется файл CONFIG по умолчанию)	Файл Config. отсутствует. Создан новый файл и используются параметры по умолчанию
0x0800 = BIT 12	Initializing Internal Sensor (Инициализация внутреннего датчика)	Означает, что система находится в фазе продувки

Таблица 13 Флаги регистра состояния

В примере на рис. 35 шестнадцатеричное число 28 переводится (если читать справа налево, используя таблицу 13), как бит 4: External sensor error (Ошибка внешнего датчика), и бит 6: Measurement in progress (Выполняется измерение). Таким образом, во время регистрации этих записей журнала сигнал внешнего датчика вышел за пределы диапазона, а внутренняя точка росы была не стабильна.

Приложение С

Сертификация оборудования для применения во взрывоопасных средах

Приложение С Сертификация оборудования для применения во взрывоопасных средах

Передатчик MDM300 I.S сертифицирован на соответствие Директиве АТЕХ (94/9/ЕС) для безопасного применения на опасном участке 0 и оценена Baseefa Ltd (Уполномоченный орган 1180).

MDM300 I.S сертифицирован на соответствие Североамериканским стандартам (США и Канада) для использования на опасных участках Класса I, подразделение 1, Группы А, В, С и D, и оценен как таковой CSA и FM.

С.1 Соответствие требованиям

Данное изделие соответствует требованиям следующих стандартов:

EN60079-0:2009	IEC60079-11:2006
EN60079-26:2007	IEC60079-0:2007-10
EN60079-11:2007	IEC60079-26:2006
CAN/CSA-C22.2 No.0-M10	FM CLASS 3600:1998
CAN/CSA-C22.2 No. 157-92(R2012)	FM CLASS 3610:2010
CAN/CSA-C22.2 No.142-M1987(R2009)	FM CLASS 3810:2005
ANSI/IEC 60529:2004	

С.2 Маркировка взрывозащиты

Данное изделие имеет следующую Ex-маркировку:

ATEX & IECEx II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C)	TP TC 012/2011 (Таможенный Союз) 0 Ex ia IIC T4 Ga X
North American IS - Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4	

С.3 Сертификаты

ATEX	BASEEFA09ATEX0149
IECEX	IECEX BAS09.0063
FM	3036712
CSA	2318983
TP TC Ex	RU C-GB.AA87.B.00024/18
INMETRO	NCC14.03165

Ознакомиться с данными сертификатами и скачать их можно на нашем Интернет-сайте по адресу: <http://www.michell.com>

С.4 Электрические искробезопасные параметры

Разъем внешнего датчика		Зарядный разъем	
U_i	= 28 V	U_m	= 18V
I_i	= 93 mA		
P_i	= 650 mW		
PO	= 0		
C_i	= 0		
L_i	= 0		

С.5 Специальные условия применения

Нет

С.6 Техническое обслуживание и установка

Монтаж передатчика MDM300 I.S. должен производиться только персоналом с соответствующей квалификацией с соблюдением предоставленных инструкций и условий действующих сертификатов на продукцию.

Техническое и сервисное обслуживание изделия должен выполнять только персонал с соответствующей подготовкой, или же его следует вернуть в сервисный центр, одобренный Mitchell Instruments.

Приложение D

Декларация Федеральной комиссии по связи (FCC, США)

Приложение D Декларация Федеральной комиссии по связи (FCC, США)



MDM300 I.S. Advanced Dewpoint Hygrometer.

This Device complies with FCC Rules Part 15 Subpart B Unintentional Radiators Class B digital devices. Operation is subject to the following conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits of Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio reception, which may be determined by turning the product on & off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna,
- Increase the separation between the product and receiver,
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product must be operated as per the operating instructions provided. Do not make any alterations or modifications to the product. Any unauthorised alterations or modifications made to this product may require you to stop operating the product.

Canadian Radio Interference Regulations.

This Class B digital product complies with Canadian ICES-003, CISPR 22 :1997.

Règlement canadien sur les interférences radio.

Ce produit numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003, CISPR 22: 1997.

Signed for, and on behalf of,
Michell Instruments Ltd.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrew M.V. Stokes'.

Andrew M.V. Stokes, Technical Director

Issue date: 05/2011

Приложение Е

Качество, утилизация, и гарантийная информация

Приложение Е Качество, утилизация, и гарантийная информация

Michell Instruments стремится к соблюдению всех соответствующих требований законодательства. Полную информацию можно найти на нашем веб-сайте по адресу:

www.michell.com/compliance

Страница содержит следующие подтверждения соответствия:

- Директива АТЕХ (Взрывозащищенное оборудование)
- Метрологическая аттестация калибровочного оборудования
- Полезные ископаемые из зон конфликтов
- Заявление FCC (Федеральная комиссия по связи США)
- Система Менеджмента Качества
- Закон о современном рабстве
- Оборудование работающее под давлением
- REACH (Производство и оборот химических веществ)
- RoHS2 (Содержание вредных веществ)
- WEEE2 (Утилизация электрического и электронного оборудования)
- Политика повторной переработки
- Возврат и Гарантия

Вся информация доступна в формате PDF

Приложение F

Документ о возврате прибора и заявление об обеззараживании

Приложение F Документ о возврате прибора и заявление об обеззараживании

Сертификат об устранении опасных веществ (Decontamination Certificate)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Заполните данную форму, прежде чем возвращать нам этот прибор или его детали либо (в соответствующих случаях) перед проведением техническим специалистом Michell каких-либо работ на вашем объекте.

инструмент (Instrument)		Серийный номер прибора (Serial #)	
Гарантийный ремонт? (Warranty Repair?)	ДА (YES)	НЕТ (NO)	Исходный заказ № (Original PO #)
Название организации (Company Name)		Контактное лицо (Contact Name)	
Адрес (Address)			
Телефон Эл. почта		E-mail address	
Причина возврата/описание неполадки: (Reason for Return / Description of Fault)			
Подвергалось ли это оборудование воздействию (внутреннему или внешнему) какого-либо из перечисленных ниже факторов? Обведите подходящий ответ (ДА/НЕТ) и укажите подробные сведения ниже. (Has this equipment been exposed (internally or externally) to any of the following?)			
Биологическая опасность (Biohazards)	ДА (YES)	НЕТ (NO)	
Биологические агенты (Biological agents)	ДА (YES)	НЕТ (NO)	
Опасные хим. Вещества (Hazardous chemicals)	ДА (YES)	НЕТ (NO)	
Радиоактивные вещества (Radioactive substances)	ДА (YES)	НЕТ (NO)	
Другие опасные факторы (Other hazards)	ДА (YES)	НЕТ (NO)	
Подробно опишите все опасные материалы из приведенного выше перечня, которые использовались вместе с этим оборудованием (при необходимости используйте дополнительный лист бумаги). (Details of any hazardous materials used with this equipment)			
Используемый вами способ чистки и устранения опасных веществ (Your method of cleaning/decontamination)			
Прошло ли оборудование чистку и устранение опасных веществ? Has the equipment been cleaned and decontaminated?	ДА (YES)	НЕ ТРЕБУЕТСЯ (NOT NECESSARY)	
Michell Instruments не принимает приборы, подвергавшиеся воздействию токсичных, радиоактивных и биологически опасных материалов. В большинстве случаев для очистки возвращаемого оборудования от растворителей, а также от кислотных, основных, горючих или токсичных газов достаточно провести его продув сухим газом (точка росы ниже -30 °C) на протяжении более 24 часов. Устройства без заполненного заявления об устранении опасных веществ не обслуживаются.			
Заявление об устранении опасных веществ			
Я заявляю, что приведенная выше информация, по моим сведениям, достоверна и полна, а работы по техническому обслуживанию и ремонту возвращенного прибора не представляют опасности для персонала Michell.			
ФИО (печатными буквами)		Должность	
Подпись		Дата	

Примечания:

EU Declaration of Conformity.



Manufacturer: Michell Instruments Limited
Address: 48 Lancaster Way Business Park
Ely, Cambridgeshire
CB6 3NW. UK.

Equipment Type: **MDM300 I.S. Advanced Dewpoint Hygrometer**



2014/34/EU ATEX Directive

Provisions of the Directive fulfilled by the Equipment: **Group II Category 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C)**
Notified Body for Production (QAN & QAR): **SGS Fimko OY, Helsinki, Finland. Notified Body No. 0598**
EC-Type Examination Certificate: **Baseefa09ATEX0149**

Standards used:
EN60079-26:2007
EN 60079-0:2009

On 7th October 2016 this standard will cease to have harmonised status. **EN60079-0:2012/A11:2013** has now superseded. A technical review of standard against the old standard showed that the equipment remains in conformance with all relevant clauses and that the State of the Art is maintained. The Essential Health & Safety Requirements of the Directive is still maintained with no changes necessary for the safe and reliable functioning and operation of the product with respect to the risks of explosion).

EN60079-11:2007

(By August 2014 this standard is expected to have ceased to have harmonised status. **EN60079-11:2012** and has now also been Harmonized. A technical review of this new standard against the old standard showed that the equipment remains in conformance with all relevant clauses and that the State of the Art is maintained. The Essential Health & Safety Requirements of the Directive is still maintained with no changes necessary for the reliable functioning and operation of the product with respect to the risks of explosion).

IECEX Certification:

Certificate of Conformity No. **IECEX BAS 09.0063**
Marking. **Ex ia IIC T4 Ga (-20°C to +50°C)**
Standards used: **IEC60079-0:2007-10 IEC60079-11:2006**
IEC60079-26:2006

Other Directives Is in conformity with the following Standard(s) or Normative Document(s):

2014/30/EU EMC Directive

EN61326-1:2006 *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements. Class B (emissions) and Industrial Locations (immunity).*

2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS2) (effective date 17th July 2017)

RoHS2 EU Directive 2011/65/EU (Article 3, [24]) states, "industrial monitoring and control instruments means monitoring and control instruments designed exclusively for industrial or professional use".

2014/68/EU PE Directive

This product and sample systems & accessories that may be supplied with it does not bear CE marking for the Pressure Equipment Directive, and are supplied in accordance with Article 4, paragraph 3 of 2014/68/EU by using SEP (sound engineering practice) in the design and manufacturer and are provided with adequate instructions for use.

2014/53/EU (RED) Radio Equipment Directive (effective from 13 June 2016).

Article 3.1a	As part of EN61010-1:2010
Article 3.1b	EN 301 489-1 V1.9.2 (2012), EN 301 489-17: V2.2.1 (2012) Electromagnetic Compatibility and radio spectrum Matters (ERM); Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for wideband data HiperLAN equipment
Article 3.2	EN 300 328 V1.9.1 (2015), Radio Equipment and Systems (RES); Wideband transmission systems; Technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques. Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3 (2) of the R&TTE directive.

EN60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures. Ingress Rating equivalent to IP66

On behalf of the above named company, we the manufacturer declare under our sole responsibility that, on the date the equipment accompanied by this declaration is placed on the market, the equipment conforms with all technical and regulatory requirements of the above listed directives.

Andrew M.V. Stokes, Technical Director.
March 2019
Ely, UK



<http://www.michell.com>